

Elektrické servomotory  
přímočaré (táhlové)

**MODACT MTNED, MTPED**

Typová čísla 52 442, 52 443



[www.zpa-pecky.cz](http://www.zpa-pecky.cz)

ZPA Pečky, a.s. je firma certifikovaná v souladu s ISO 9001 v platném znění.

# 1. POUŽITÍ

Servomotory **MODACT MTNED, MTPED** se používají pro dálkové dvupolohové nebo třípolohové ovládání armatur vratným přímočarým pohybem.

Servomotory se mohou použít i pro jiná zařízení, pro něž jsou svými vlastnostmi a parametry vhodné. Použití ve zvláštních případech je nutno projednat s výrobcem.

# 2. PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ POLOHA

## Pracovní prostředí

Servomotory **MODACT MTNED, MTPED** jsou odolné proti působení provozních podmínek a vnějších vlivů tříd AC1, AD5, AD7, AE4, AE6, AF2, AG2, AH2, AK2, AL2, AM-2-2, AN2, AP3, BA4 a BC3 podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.

Při umístění na volném prostranství doporučujeme opatřit servomotor lehkým zastřešením proti přímému působení atmosférických vlivů. Stříška by měla přesahovat přes obrys servomotoru alespoň o 10 cm ve výšce 20 – 30 cm.

Použití servomotorů v prostorech s prachem nehořlavým a nevodivým je možné, pokud nebude nepříznivě ovlivňována jejich funkce. Přitom je třeba důsledně dodržovat ČSN 34 3205. Prach se doporučuje setřít při dosažení vrstvy cca 1 mm.

### Poznámky:

*Za prostory pod přístřeškem se považují ty, kde je zabráněno dopadu atmosférických srážek pod úhly do 60° od svislice.*

*Umístění elektromotoru musí být takové, aby chladicí vzduch měl k němu volný přístup a aby vyfukovaný oteplený vzduch se do něj znovu nenasával. Minimální vzdálenost od stěny pro vstup vzduchu je 40 mm. Prostor, ve kterém je motor umístěn, musí být proto dostatečně velký, čistý a větraný.*

## Teplota

Provozní teplota okolí pro servomotory **MODACT MTNED** jsou -25 °C až +70 °C a -40 °C až +60 °C.

Provozní teplota okolí pro servomotory **MODACT MTPED** jsou -25 °C až +60 °C a -40 °C až +60 °C.

## Třídy vnějších vlivů – výňatek z ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.

### Třída:

- 1) AC1 – nadmořská výška  $\leq 2000$  m
- 2) AD5 – tryskající voda, voda může tryskat ve všech směrech
- AD7 – mělké ponoření, možnost občasného částečného, nebo úplného ponoření (*pouze u typu MTPED*)
- 3) AE4 – lehká prašnost
- AE6 – silná prašnost, (*pouze u typu MTPED*)
- 4) AF2 – výskyt korozivních nebo znečišťujících látek je atmosférický. Přítomnost korozivních znečišťujících látek je významná.
- 5) AG2 – mechanické namáhání střední. V běžných průmyslových provozech.
- 6) AH2 – vibrace střední. V běžných průmyslových provozech.
- 7) AK2 – vážné nebezpečí růstu rostlin nebo plísni.
- 8) AL2 – vážné nebezpečí výskytu živočichů (*hmyzu, ptáků, malých zvířat*)
- 9) AM-2-2 – normální úroveň signálního napětí. Žádné dodatečné požadavky.
- 10) AN2 – sluneční záření střední. Intenzita  $> 500$  a  $\leq 700$  W/m<sup>2</sup>.
- 11) AP3 – seizmické účinky střední. Zrychlení  $> 300$  Gal  $\leq 600$  Gal.
- 12) BA4 – schopnost osob. Poučené osoby.
- 13) BC3 – dotyk osob s potenciálem země častý. Osoby se často dotýkají cizích vodivých částí a obvykle nestojí na vodivém podkladu.

## Ochrana proti korozi

Servomotory jsou standardně dodávány s povrchovou úpravou odpovídající kategorii korozní agresivity C1, C2 a C3 dle ČSN EN ISO 12944-2.

Na požadavek zákazníka je možno provést povrchovou úpravu odpovídající kategoriím korozní agresivity C4, C5-I a C5-M.

V následující tabulce je uveden přehled typických prostředí pro jednotlivé kategorie korozní agresivity dle ČSN EN ISO 12944-2.

Stupně korozní agresivity	Příklad typického prostředí	
	Venkovní	Vnitřní
<b>C1</b> (velmi nízká)		Vytápěné budovy s čistou atmosférou, např. kanceláře, obchody, školy, hotely.
<b>C2</b> (nízká)	Atmosféra s nízkou úrovní znečištění. Většinou venkovské oblasti.	Nevytápěné budovy, kde může dojít ke kondenzaci, např. sklady, sportovní haly.
<b>C3</b> (střední)	Městské průmyslové atmosféry, mírné znečištění oxidem siřičitým. Přímořské oblasti s nízkou slaností.	Výrobní prostory s vysokou vlhkostí a malým znečištěním ovzduší, například v potravinářství, zpracovatelské závody, pivovary.
<b>C4</b> (vysoká)	Průmyslové prostředí a přímořské oblasti se střední slaností.	Chemické závody, bazény, Přímořské loděnice.
<b>C5-I</b> (velmi vysoká – průmyslová)	Průmyslové prostředí s vysokou vlhkostí a agresivní atmosférou.	Budovy nebo prostředí s převážně trvalou kondenzací a vysokým znečištěním ovzduší.
<b>C5-M</b> (velmi vysoká – přímořská)	Přímořské prostředí s vysokou slaností.	Budovy nebo prostředí s převážně trvalou kondenzací a vysokým znečištěním ovzduší.

## Pracovní poloha

Servomotory mohou pracovat v libovolné pracovní poloze (*nedoporučuje se umístit motorem kolmo dolů, pokud je plněn olejem*).

## 3. PRACOVNÍ REŽIM, ŽIVOTNOST SERVO MOTORŮ


### Pracovní režim

Servomotory mohou pracovat s druhem zatížení S2 podle ČSN EN 60 034-1 přičemž průběh zatížení je podle obrázku. Doba práce při teplotě +50 °C je 10 minut a střední hodnota zatěžovací síly je nejvýše 60 % hodnoty maximální vypínací síly  $F_v$ .

Servomotory mohou pracovat také v režimu S4 (*přerušovaný chod s rozběhem*) podle ČSN EN 60 034-1.

Zatěžovatel N/N+R je max. 25 %; nejdelší pracovní cyklus N+R je 10 minut. Nejvyšší počet sepnutí při automatické regulaci je 1200 sepnutí za hodinu. Střední hodnota zatěžovací síly při zatěžovateli 25 % a teplotě okolí +50 °C je nejvýše 40 % hodnoty maximální vypínací síly  $F_v$ .

Nejvyšší střední hodnota zatěžovací síly se rovná jmenovité síle servomotoru.

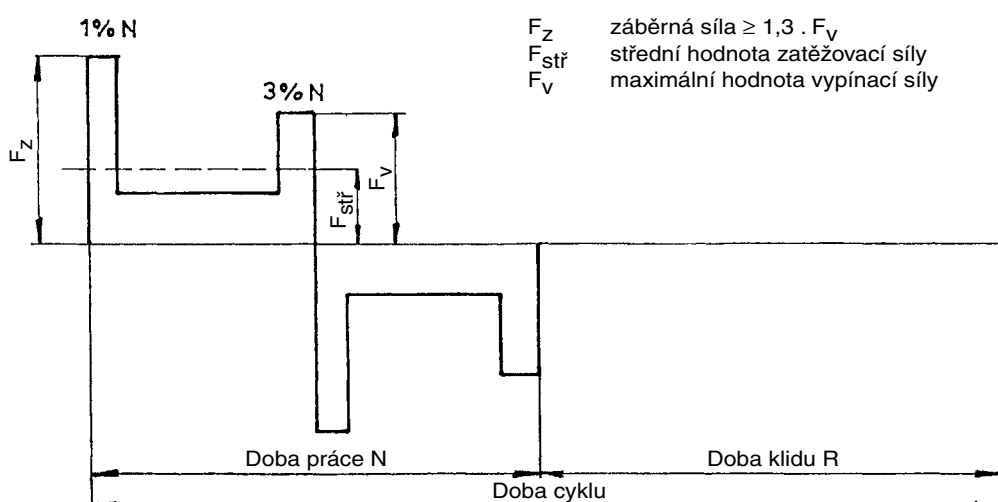

**Průběh pracovního cyklu**

### Životnost servomotorů

Servomotor, určený pro uzavírací armatury, musí být schopen vykonat nejméně 10 000 pracovních cyklů (Z - O - Z).

Servomotor, určený pro regulační účely, musí vykonat nejméně 1 milion cyklů s dobou práce (*při které je výstupní hřídel v pohybu*) nejméně 250 hodin. Životnost v operačních hodinách (*h*) závisí na zatížení a na počtu sepnutí.

Velká četnost spínání ne vždy pozitivně ovlivní přesnost regulace. K dosažení co nejdelšího bezporuchového období a životnosti se doporučuje četnost spínání nastavit na co nejnižší počet sepnutí potřebný pro daný proces. Orientační údaje životnosti, odvozené od nastavených regulačních parametrů, jsou uvedeny v následující tabulce.

Při použití stykačové reverzační jednotky je životnost servomotorů 1 milion startů

životnost [h]	830	1 000	2 000	4000
počet startů [1/h]	max počet startů 1200	1 000	500	250

Při použití bezkontaktní reverzační jednotky je životnost servomotorů 3 miliony startů

životnost [h]	2490	3000	6000	12000
počet startů [1/h]	1200	1000	500	250

## 4. TECHNICKÉ ÚDAJE

### Napájecí napětí

Napájecí napětí servomotorů: **MODACT MTNED, MTPED:** 3 x 230 / 400 V, +10 %, -15 %, 50 Hz, ±2 %  
3 x 220 / 380 V, +10 %, -15 %, 50 Hz +3 % -5 %

Po dohodě s dodavatelem je možno dodat servomotory i pro jiné napájecí napětí a kmitočty. Podrobnější údaje jsou v Technických podmínkách.

### Krytí

Krytí servomotorů: **MODACT MTNED – IP 55**  
**MODACT MTPED – IP 67**

### Hluk

Hladina akustického tlaku max. 85 dB (A)  
Hladina akustického výkonu max. 95 dB (A)

### Vypínací síla

Vypínací síla se u výrobce nastavuje podle požadavku zákazníka v rozsahu, uvedeném v Tabulce 1. Pokud není nastavení vypínací síly požadováno, nastavuje se na maximální vypínací sílu požadovaného typového čísla servomotoru.

### Záběrná síla

Záběrný moment je výpočtová hodnota, daná záběrným momentem elektromotoru, celkovým převodem servomotoru a jeho účinností. Servomotor může vyvinout záběrný moment po reverzaci chodu po dobu 1 – 2 otáček výstupního hřídele, kdy je blokováno momentové vypínání. Momentové vypínání je blokováno pouze v koncových polohách. Doba blokování je nastavitelná v rozsahu 0 – 20 s.

### Samosvornost

Servomotor je samosvorný za předpokladu, že zátěž působí proti pohybu výstupního hřídele servomotoru. Samosvornost zabezpečuje válečková zdrž, která znehybní rotor elektromotoru i v případě ručního ovládní.

Z důvodů dodržení bezpečnostních předpisů není přípustné použití servomotorů pro pohon dopravních zdvihačích zařízení s možnou dopravou osob nebo pro zařízení, kde pod zdvihaným břemenem je možná přítomnost osob. Jedná se o zajištění mechanické stability při výpadku elektrického proudu (*mechanická brzda*).

### Pracovní zdvih

Pracovní zdvih je uveden v Tabulce 1.

### Ruční ovládní

Servomotory jsou ovládní ručním kolem přímo (*bez spojky*) a ovládní je možné i za chodu elektromotoru. Otáčením ručního kola ve směru hodinových ručiček se výstupní táhlo servomotoru vysouvá (*zavírá*). Při otáčením ručním kolem je nutné si počínat s citem, protože z bezpečnostních hledisek není vybaven ochranou proti přetížení armatury. Momentové a polohové vypínače jsou v tento moment mimo provoz.

**Momenty v servomotorech jsou nastaveny a fungují, pokud je servomotor pod napětím.**

**V případě, že bude použito ruční ovládní, tzn. servomotor bude ovládní mechanicky, nefunguje nastavení momentu a může dojít k poškození armatury.**

## 5. VÝBAVA SERVOMOTORU

### Ukazatel polohy

Servomotor může být vybaven displejem, jako volitelná výbava u elektroniky **DMS2 ED**. U elektroniky **DMS2** je servomotor vybaven víceřádkovým displejem.

### Topný článek

Topný článek je zapojen do obvodu **DMS2** a **DMS2 ED**. Spínání topného článku je řízeno termostatem. Z výrobního závodu je teplota pro sepnutí nastavena na 10 °C. Tato teplota je nastavavitelná pomocí nastavovacího programu **DMS2**. Příkon topného článku je 10 W / 230 V.

### Místní ovládání

Místní ovládání slouží k ovládání servomotoru z místa jeho instalace. Pro elektroniku **DMS2 ED** je sestava ze dvou přepínačů: jeden má polohové stavy „dálkové ovládání - vypnuto - místní ovládání“, druhý „otvírá - stop - zavírá“.

První přepínač může být vestavěn dvoupolový nebo čtyřpolový. Přepínače jsou umístěny ve svorkovnicové skříni.

Pokud je servomotor vybaven elektronikou **DMS2** je místní ovládání sestaveno ze 3 tlačítek se stavy „otevíraj“, „zavíraj“, „stop“ a otočného přepínače „místní, dálkové, stop“.

### Dynamická brzda

Brzda je volitelným příslušenstvím servomotorů vybavených elektronikou **DMS2** a **DMS2 ED Control**. Jako spínacích prvků se používají stykače (*mechanické kontakty*) nebo SSR (*jedná se o moderní bezkontaktní spínací prvky*).

Po rozpojení spínacího prvku (*stykače nebo SSR*), dochází v motoru několika desetin sekundy k dynamickému brzdnému momentu. V době klidu servomotoru se žádný brzdný moment nevyvíjí. Brzda významně zkracuje dobu doběhu servomotoru, čímž zpřesňuje regulaci. Používané brzdy BR2 jsou řízené, impuls k zapůsobení dodává řídicí jednotka. Dle výkonu elektromotoru a dle typu spínacích prvků se volí odpovídající varianta brzdy.

Podle výkonu elektromotoru se volí odpovídající varianta dle použitých spínacích prvků:

stykače	<b>BR2 550</b>	do výkonu 550 W
	<b>BR 2,2</b>	do výkonu 2,2 kW
SSR	<b>BR2 BK 550</b>	do výkonu 550 W
	<b>BR BK 2,2</b>	do výkonu 2,2 kW

### Spínání elektromotoru

Servomotory ve variantách Control mají vestavěné reverzační stykačové kombinace anebo SSR spínače. První varianta je sestavena ze dvou stykačů a druhá varianta z bezkontaktních spínačů. Stykačová jednotka je sestavena ze dvou stykačů.

Součástí kombinace je také mechanické blokování, které zabraňuje současnému sepnutí obou stykačů. K tomu by mohlo dojít např. při chybném zapojení propojek na svorkovnici. Blokace není dimenzována pro dlouhodobé působení. Podle provedení servomotoru jsou stykače ovládány regulátorem, přepínačem místního ovládání nebo externím vstupem. Ovládací napětí je standardně 230 V / 50 Hz a přivádí se přes kontakty polohových a/nebo momentových kontaktů relé. Tyto kontakty relé tedy není nutno vyvádět ze servomotoru. Stykače mají definovanou životnosti minimálně 1 milionem cyklů.

Pro prodloužení životnosti doporučujeme použít bezkontaktní reverzační jednotku s minimální životností 3 miliony cyklů. Ovládací napětí je standardně 24 Vss. Používá se do výkonu 4 kW nebo 7,5 kW. Jednotka je tvořena polovodičovými prvky – tyristory.

## 6. ELEKTRICKÉ PARAMETRY

### Vnější elektrické připojení

#### a) Svorkovnice

Servomotor je vybaven svorkovnicí pro připojení k vnějším obvodům. Svorkovnice je opatřena šroubovacími svorkami pro připojení napájecích vodičů elektromotoru s max. průřezem 4 mm<sup>2</sup>. Pro připojení signalizačních vodičů do svorek ovladacích obvodů se používá vodičů do průřezu 1,5 mm<sup>2</sup>. Svorkovnice je přístupná- po sejmutí krytu svorkovnicové skříňě. Na svorkovnici jsou vyvedeny všechny elektrické ovladací obvody servomotoru. Svorkovnicová skříň je vybavena kabelovými vývodkami pro elektrické připojení servomotoru. Elektromotor je vybaven samostatnou skříňkou se svorkovnicí a vývodkou. Alternativně je možné dodat servomotory s konektorem.

#### b) Konektor

Podle požadavku zákazníka je možné servomotory **MODACT MTNED**, **MTPED** vybavit konektorem, který zajišťuje připojení ovladacích obvodů. Konektor je opatřen krimpovacími svorkami pro připojení napájecích vodičů elektromotoru s max. průřezem 4 mm<sup>2</sup>. Pro připojení signalizačních vodičů do krimpovacích svorek ovladacích obvodů se používá vodičů do průřezu 1,5 mm<sup>2</sup>. ZPA Pečky, a.s. dodávají i protikus na kabel. K připojení kabelu do tohoto protikusu jsou třeba speciální krimpovací kleště. Po dohodě je možné za určitých podmínek si uvedené kleště zapůjčit nebo zakoupit v ZPA Pečky, a.s.

## Vnitřní elektrické zapojení servomotorů

Schémata vnitřního elektrického zapojení servomotorů **MODACT MTNED, MTPED** s označením svorek jsou uvedena v tomto katalogu.

Na servomotoru je schéma vnitřního zapojení umístěno na vnitřní straně krytu svorkovnicové skříně. Svorky jsou označeny čísly na zdrojové desce. Nosný pásek a samolepící štítek s čísly je u elektromechanické desky.

## Izolační odpor

Izolační odpor elektrických obvodů proti kostře nebo mezi sebou při normálních podmínkách musí být nejméně 20 M $\Omega$ , po zkoušce ve vlhku nejméně 2 M $\Omega$ . Izolační odpor elektromotoru musí být nejméně 1,9 M $\Omega$ . Podrobnější údaje jsou v technických podmínkách.

## Elektrická pevnost

Obvod topného odporu	1 500 V, 50 Hz
Elektromotor Un = 3 x 230/400 V	1 800 V, 50 Hz

## Odchytky základních parametrů

Vypínací síla	$\pm 12$ % z max. hodnoty rozsahu
Rychlost přestavení	-10 % z max. hodnoty rozsahu
	+15 % z jmenovité hodnoty ( <i>při chodu naprázdno</i> )
Vůle na výstupní části	max. 1 mm

## Ochrana

Servomotory jsou opatřeny jednou vnitřní a jednou vnější ochrannou svorkou pro zabezpečení ochrany před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Jednou ochrannou svorkou je opatřen také elektromotor. Ochranné svorky jsou označeny značkou podle ČSN EN 60 417-1 a 2 (013760).

## 7. POPIS

Servomotory **MODACT MTNED, MTPED** konstrukčně vycházejí ze stavebnicové řady servomotorů MODACT MONED. Navíc mají přímočarý ústrojí, převádějící otáčivý pohyb na přímočarý.

Třífázový asynchronní elektromotor pohání přes předlohouvé soukolí centrální kolo diferenciálního převodu, umístěné v nosné skříni servomotoru (*silový převod*). Korunové kolo planetového diferenciálu je při motorickém ovládní drženo v neměnné poloze samosvorným šnekovým převodem. Ruční kolo, spojené se šnekem, umožňuje alternativní ruční ovládní i za běhu elektromotoru - bez nebezpečí pro obsluhu.

Výstupní hřídel je pevně spojen s unášečem planetového převodu a prochází do ovládací skříně, kde jsou soustředěny všechny ovládací prvky servomotoru.

Ovládací prvky jsou přístupné po sejmutí víka ovládací skříně.

## 8. ELEKTRONICKÉ VYBAVENÍ

Elektromechanická ovládací deska je nahrazena elektronickým systémem **DMS2** nebo **DMS2 ED**. Oba systémy snímají polohu výstupního hřídele a kroutícího momentu servomotoru bezkontaktně magnetickými snímači. Snímač polohy výstupního hřídele je absolutní a ke své činnosti nevyžaduje záložní napájení, pokud během provozu servomotoru dojde k odpojení napájecího napětí. Oba systémy lze nastavovat a kontrolovat pomocí počítače s ovládacím programem nebo ručně bez počítače.

Jednodušší systém **DMS2 ED** nahrazuje elektromechanické součásti, popřípadě umožňuje ovládní servomotoru vstupním analogovým signálem jako u provedení Control.

Systém **DMS2** umožňuje použít servomotor pro dvoupolohovou a třípolohovou regulaci nebo jej připojit k průmyslové sběrnici Profibus.

### DMS2 ED

#### Základní vybava:

Rídící jednotka	hlavní část systému DMS2.ED a obsahuje mikropočítač, snímač polohy, 3 signálky LED a 4 tlačítka pro jednoduché nastavení a kontrolu servomotoru, konektory pro připojení snímače momentu, zdrojové desky a rozhraní RS 232 ( <i>připojení počítače pro nastavení a diagnostiku</i> )
Momentová jednotka	
Zdrojová jednotka	Napájení elektroniky, uživatelská svorkovnice ( <i>připojení napájení a ovládacích signálů</i> ), 2 momentová relé, 2 polohová relé, 2 signalizační relé, 1 relé pro signalizaci chyb ( <i>READY</i> ), spínač topného odporu, konektory pro připojení elektronické brzdy, topného odporu analogového modulu a konektor pro propojení s řídicí jednotkou

**Volitelná výbava:**

Zpětnovazební signál	4 – 20 mA
Analogový modul	výstup zpětnovazebního signálu 4 – 20 mA, v provedení CONTROL vstup řídicího signálu 0/4 – 20 mA
Ukazatel polohy	LED displej
Místní ovládání	
Stykače nebo bezkontaktní blok	
Elektronická brzda	

**Hlavní přednosti:**

Absolutní snímání polohy nezávislé na záložním napájení  
 Jednoduché nastavení pomocí 4 tlačítek, počítače PC  
 Možnost zálohování nastavených parametrů na PC  
 Určeno pro přímou náhradu elektromechanických prvků servomotoru

**Parametry:**

Snímání polohy	bezkontaktní magnetické
Snímání momentu	bezkontaktní magnetické
Pracovní zdvih	podle Tabulky 1
Blokace momentu	0 – 20 s při reverzaci v krajních polohách
Vstupní signál	0 (4) – 20 mA při zapnuté funkci regulátoru Místní/Dálkové ovládání, Místní otvírat/zavírat
Výstupní signál	7 x relé 250 VAC 3 A (MO, MZ, PO, PZ, SO, SZ, READY) polohový signál 4 – 20 mA max. 500 Ω, aktivní/pasivní, galvanicky oddělený LED displej (volitelné) elektronická brzda (volitelné)
Napájení elektroniky	230 VAC, 50 Hz, 4 W, kategorie přepětí II

**DMS2****Základní výbava:**

Řídicí jednotka	obsahuje také snímač polohy výstupního hřídele, 2 signálky LED
Momentová jednotka	
Zdrojová jednotka	obsahuje: <b>2 relé</b> pro ovládání elektromotoru <b>relé Ready</b> s přepínacím kontaktem vyvedeným na svorkovnici <b>signalizační relé 1 – 4</b> s vyvedeným jedním pólem spínacího kontaktu na svorkovnici. Druhé póly spínacích kontaktů relé 1 – 4 jsou propojené a vyvedené na svorku COM. K jednotce se připojuje topný odpor spínaný termostatem. Jednotka ovládá silové spínače elektromotoru ( <i>stykače nebo bezkontaktní spínání</i> ). K jednotce lze připojit elektronickou brzdu.
Jednotka displeje	dvouřádkový displej, 2 x 12 alfanumerických znaků
Jednotka tlačítek	tlačítko „ <b>otevírej</b> “, „ <b>zavírej</b> “, „ <b>stop</b> “, otočný přepínač „ <b>místní, dálkové, stop</b> “

**Doporučená výbava:**

**Elektronická brzda** – po vypnutí elektromotoru snižuje doběh a zpřesňuje regulaci

**Volitelná výbava** (v servomotoru musí být jedna z těchto jednotek):

**Jednotka dvupolohového a třípolohového řízení** – ovládání servomotoru najetím do poloh „otevřeno“ a „zavřeno“ nebo analogovým signálem 0 (4) – 20 mA


**Jednotka připojení Profibus** – ovládání servomotoru průmyslovou sběrnici Profibus a Modbus

Elektronické řízení DMS2 při své činnosti kontroluje sled a výpadek fází napájecího napětí.




Příklad zapojení elektroniky **DMS2 ED** v provedení **Náhrada elektromechanické desky**  
**(servomotory MODACT MTNED, MTPED)**

E0001

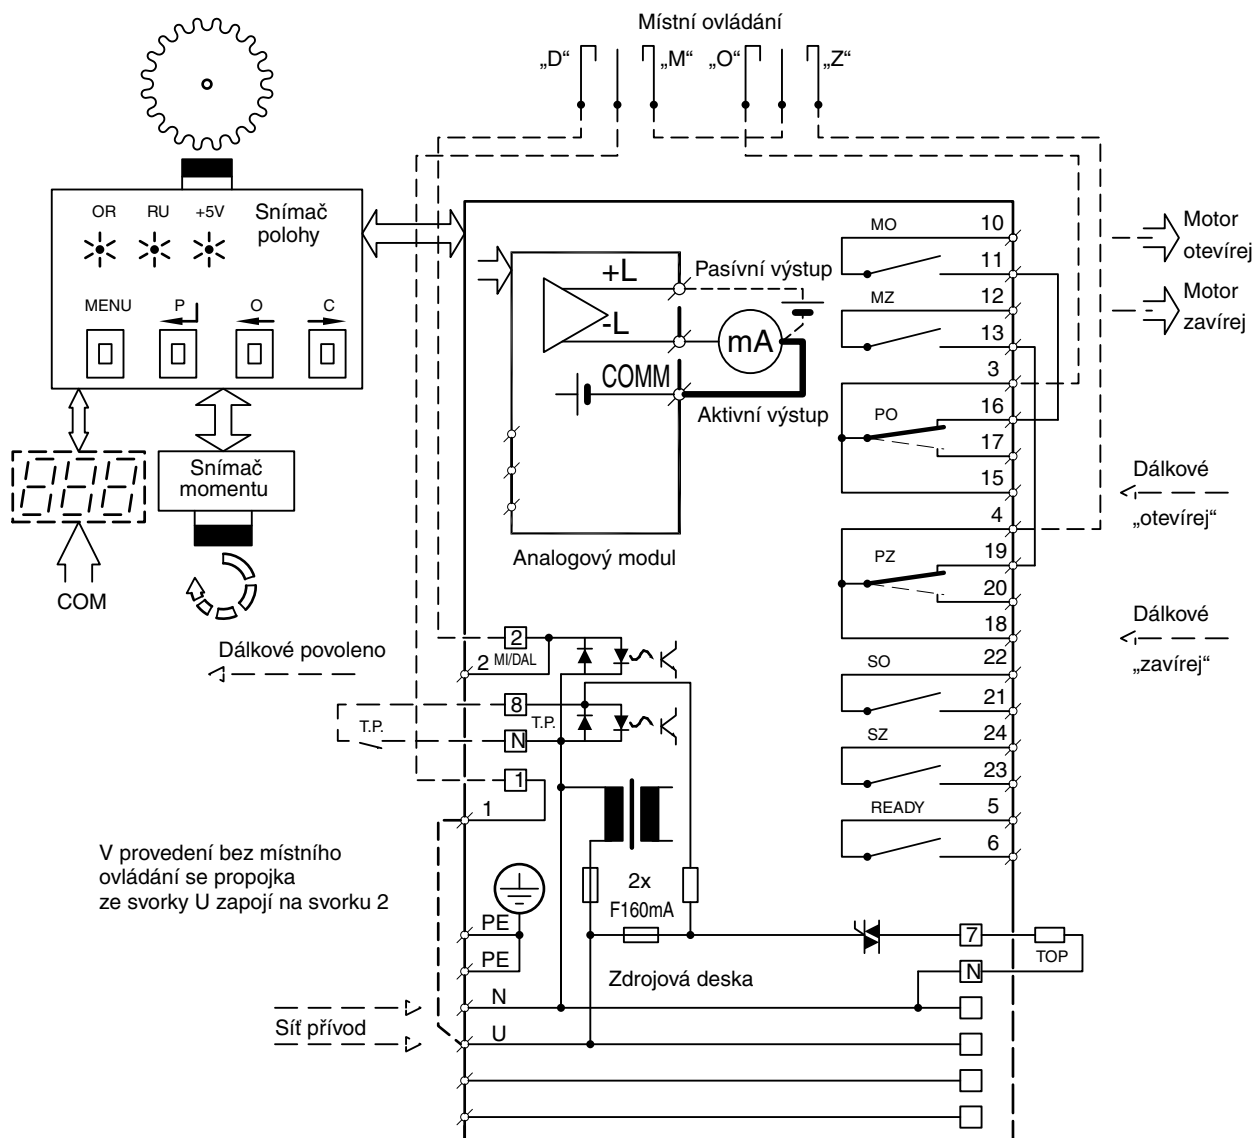


**Poznámka:** Kontakty relé MO, MZ, SO, SZ jsou zde kresleny při vypnutém napájení, kontakty PO, PZ se při vypnutém napájení přestaví do polohy, která je vyznačena čárkovaně.

Příklad zapojení elektroniky DMS2 ED v provedení Náhrada elektromechanické desky s konektorovým připojením  
(servomotory MODACT MTNED, MTPED)

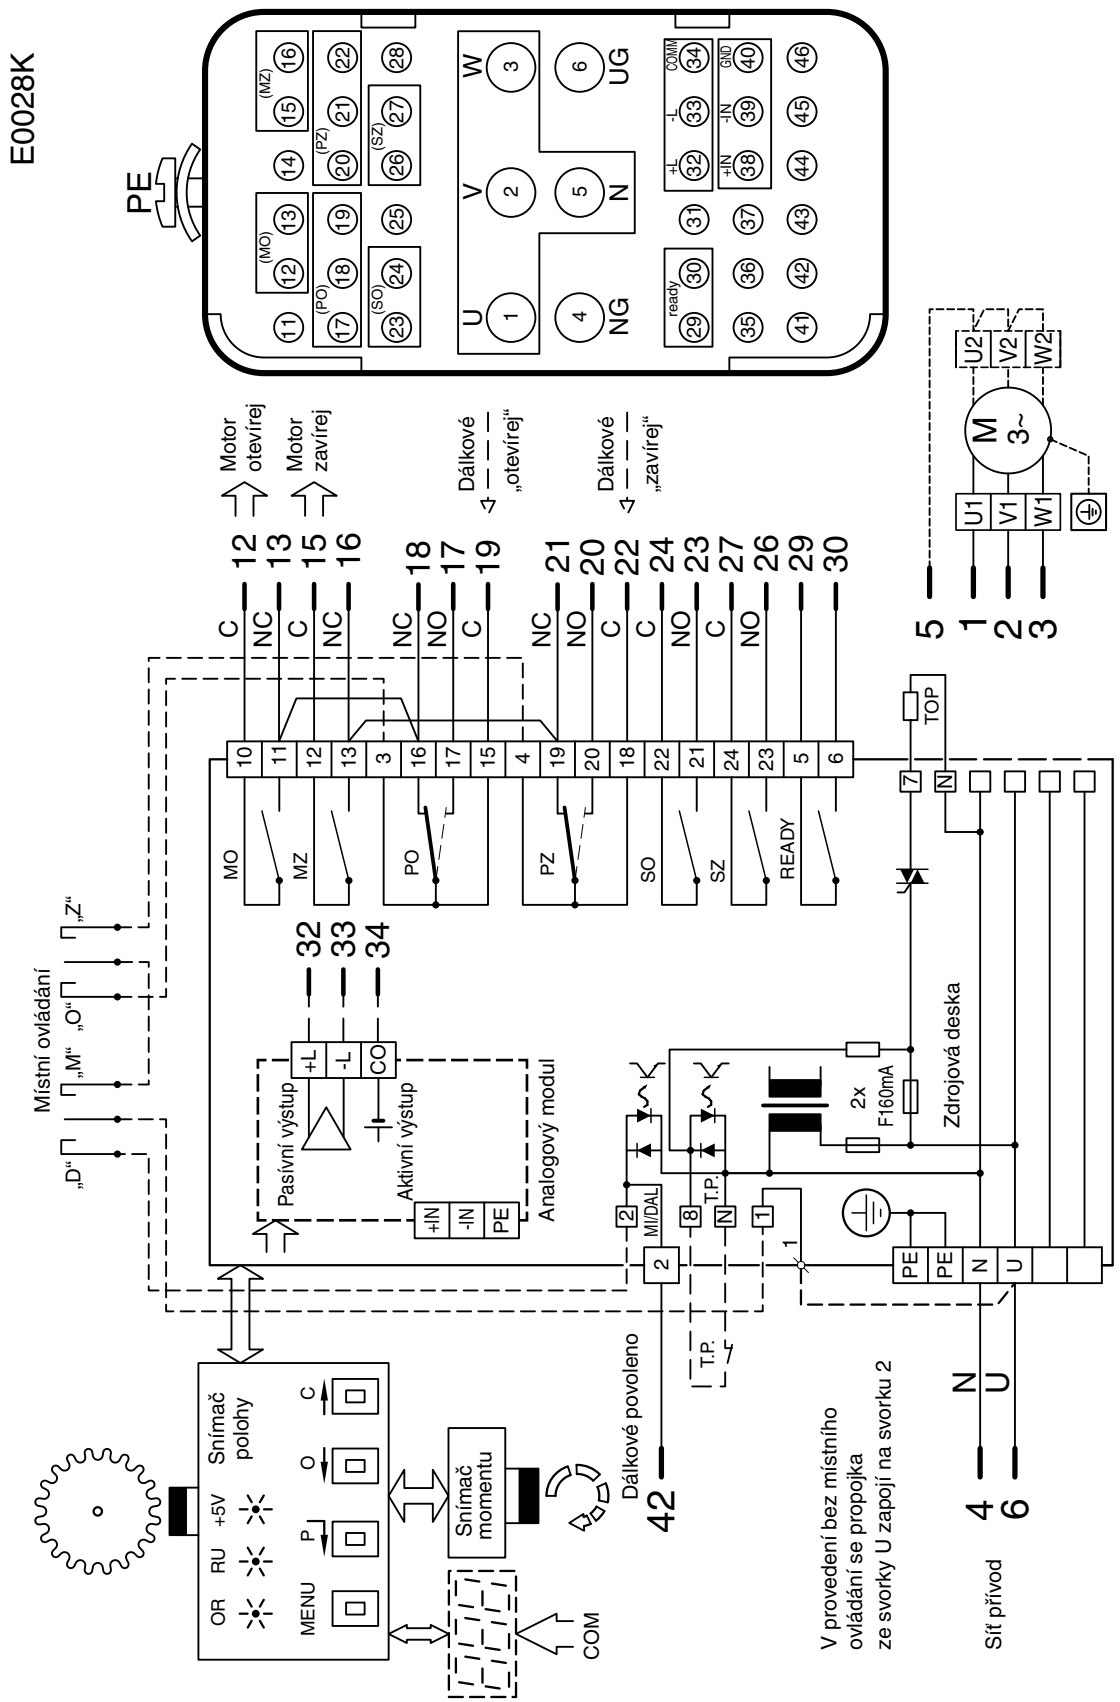

Příklad zapojení Náhrada elektromechanické desky se stykači a třífázovým elektromotorem  
(servomotory MODACT MTNED, MTPED)


E0002

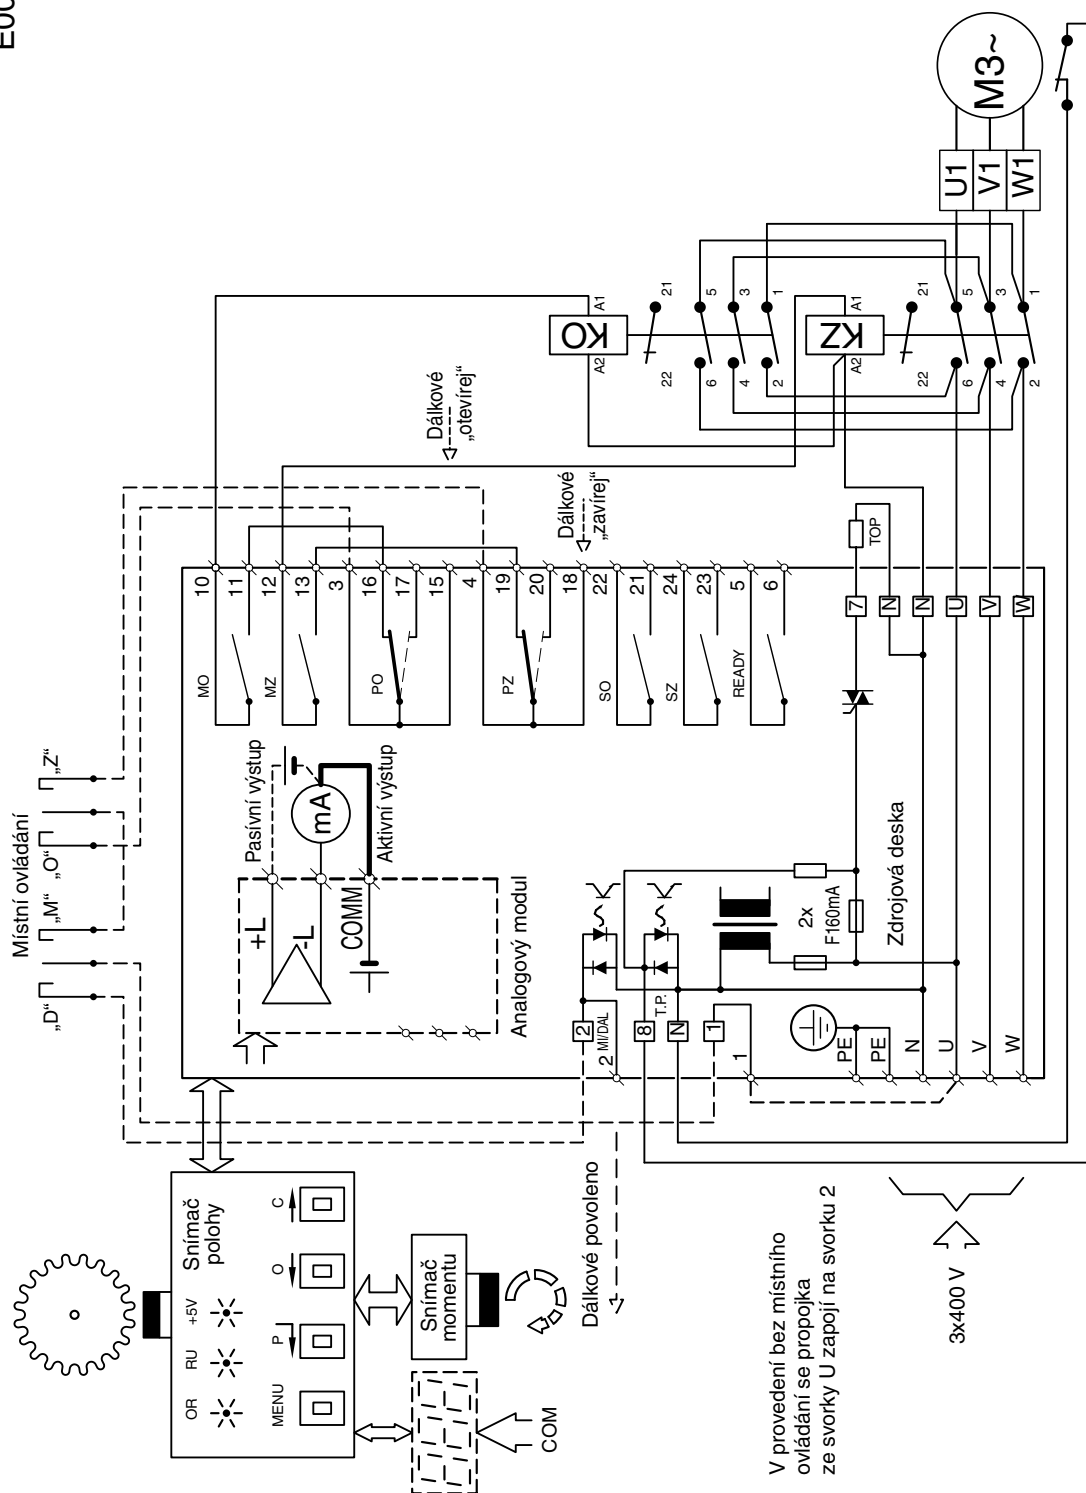




Příklad zapojení elektroniky DMS2 ED v provedení Control s konektorovým připojením  
(servomotory MODACT MTNED, MTPED)


E0027K

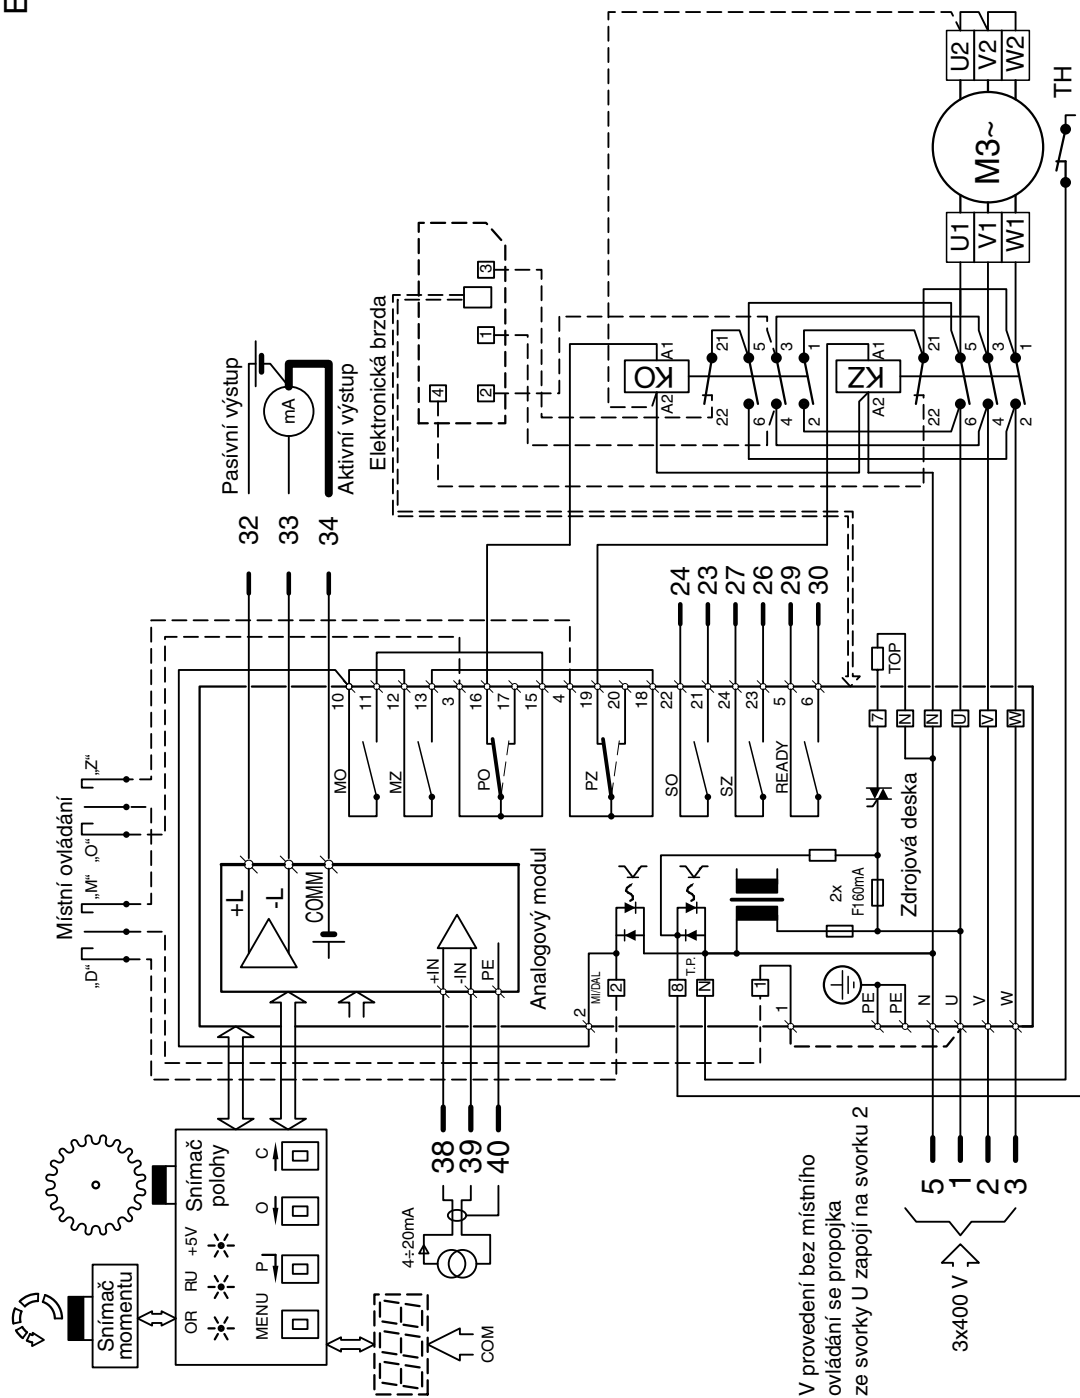

Příklad zapojení elektroniky DMS2 ED v provedení Control s bezkontaktním spínáním elektromotoru

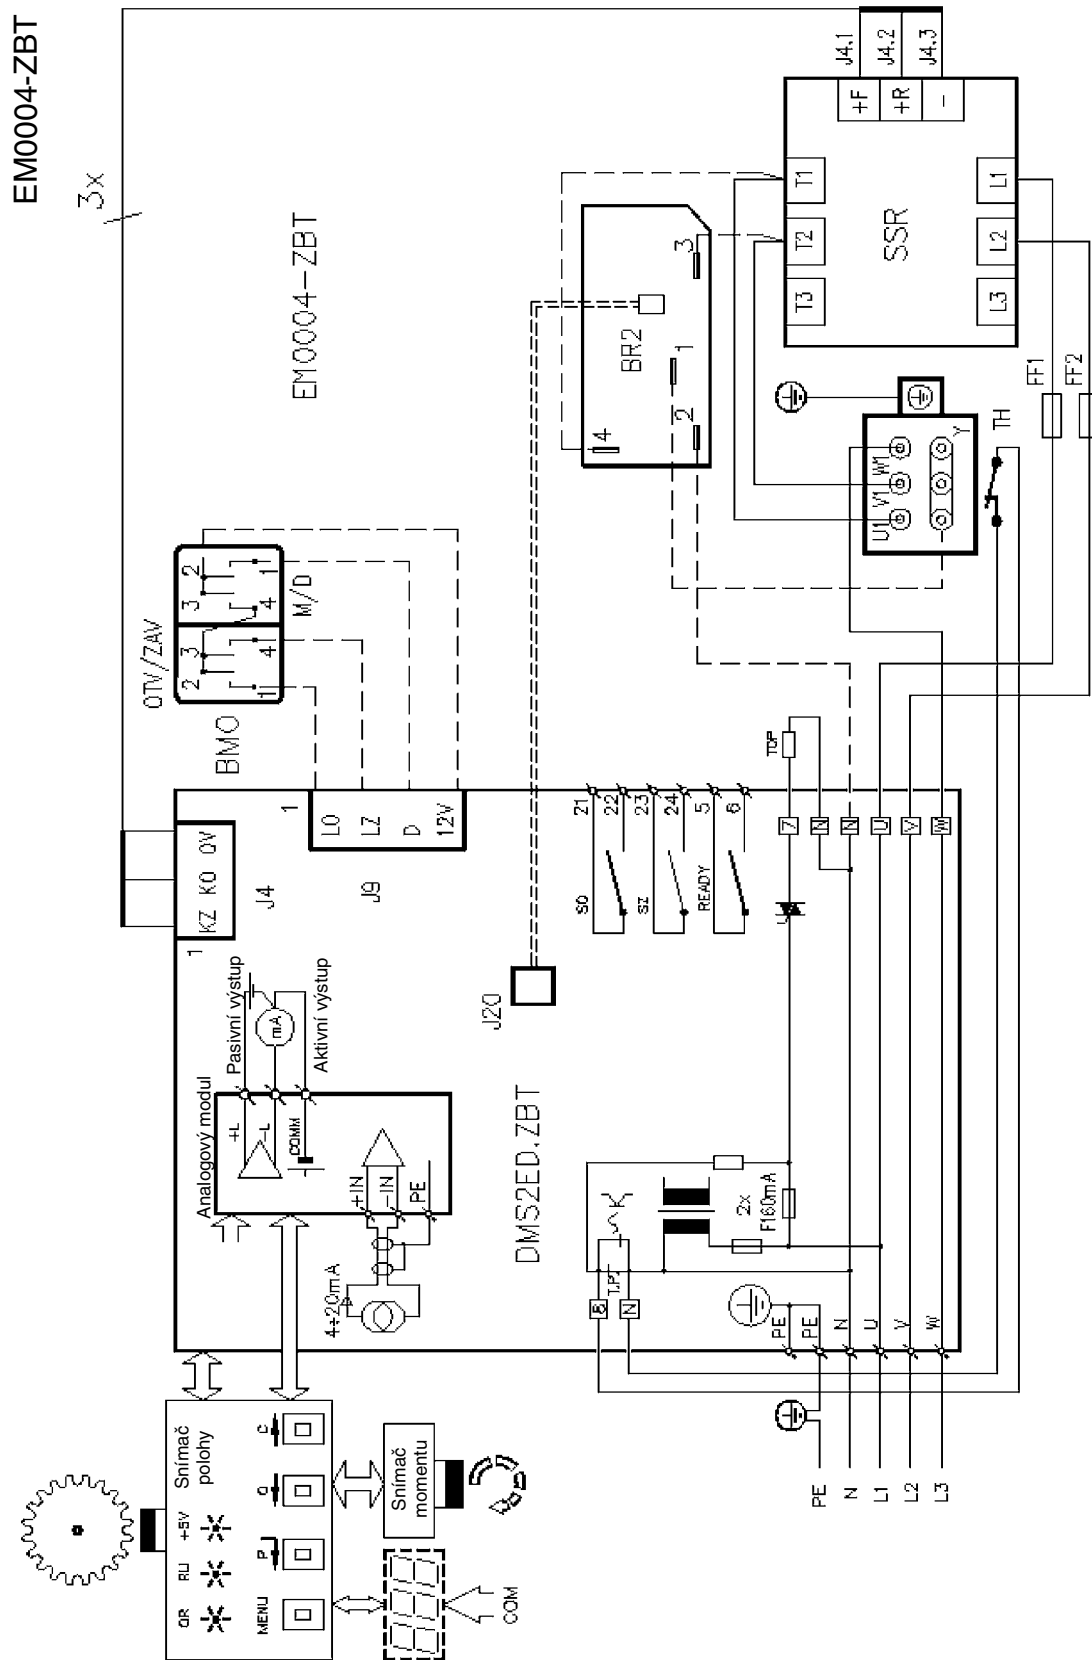

Příklad zapojení elektroniky DMS2 ED v provedení Control s bezkontaktním spínáním elektromotoru, s konektorovým připojením

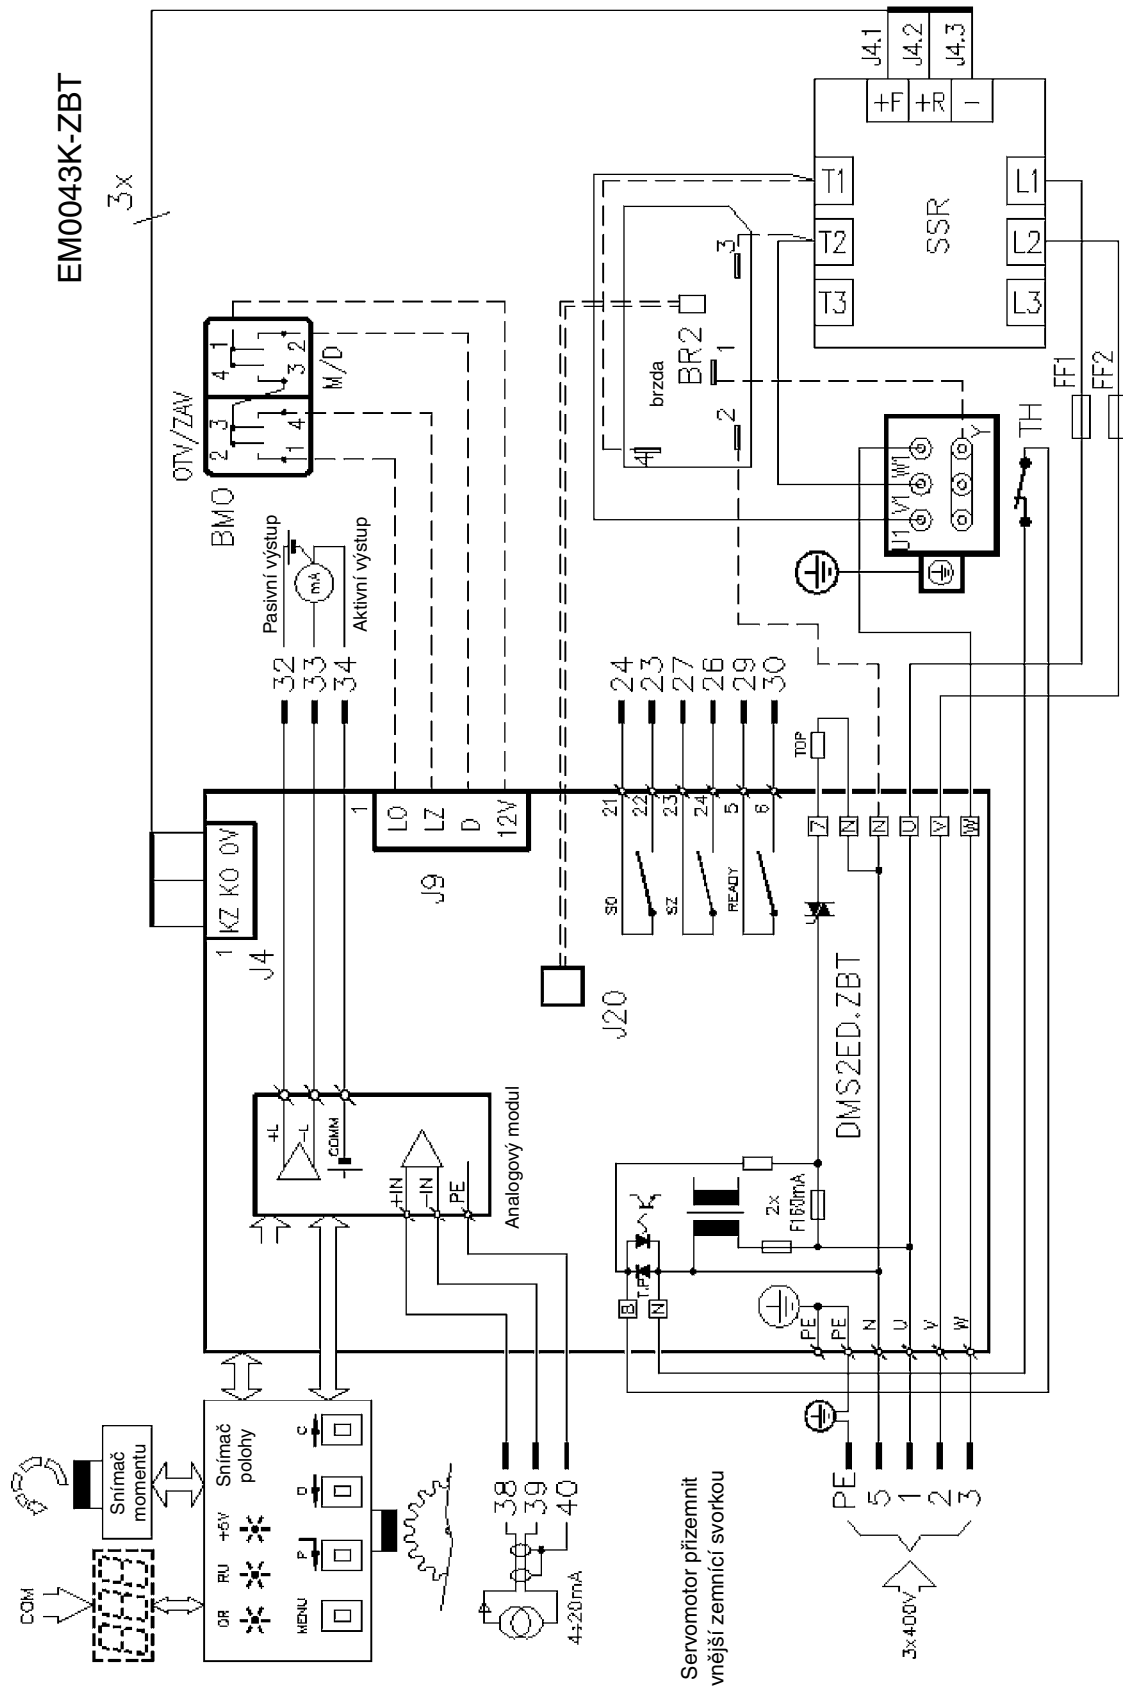


Servomotor přizemnit  
vnější zemnicí svorkou

**Poznámka:** Kontakty relé MO, MZ, SO, SZ jsou zde kresleny při vypnutém napájení, kontakty PO, PZ se při vypnutém napájení přestaví do polohy, která je vyznačena čárkovaně.

Příklad zapojení elektroniky DMS2 Analog v provedení Control (servomotory MODACT MTNED, MTPED)


E0006

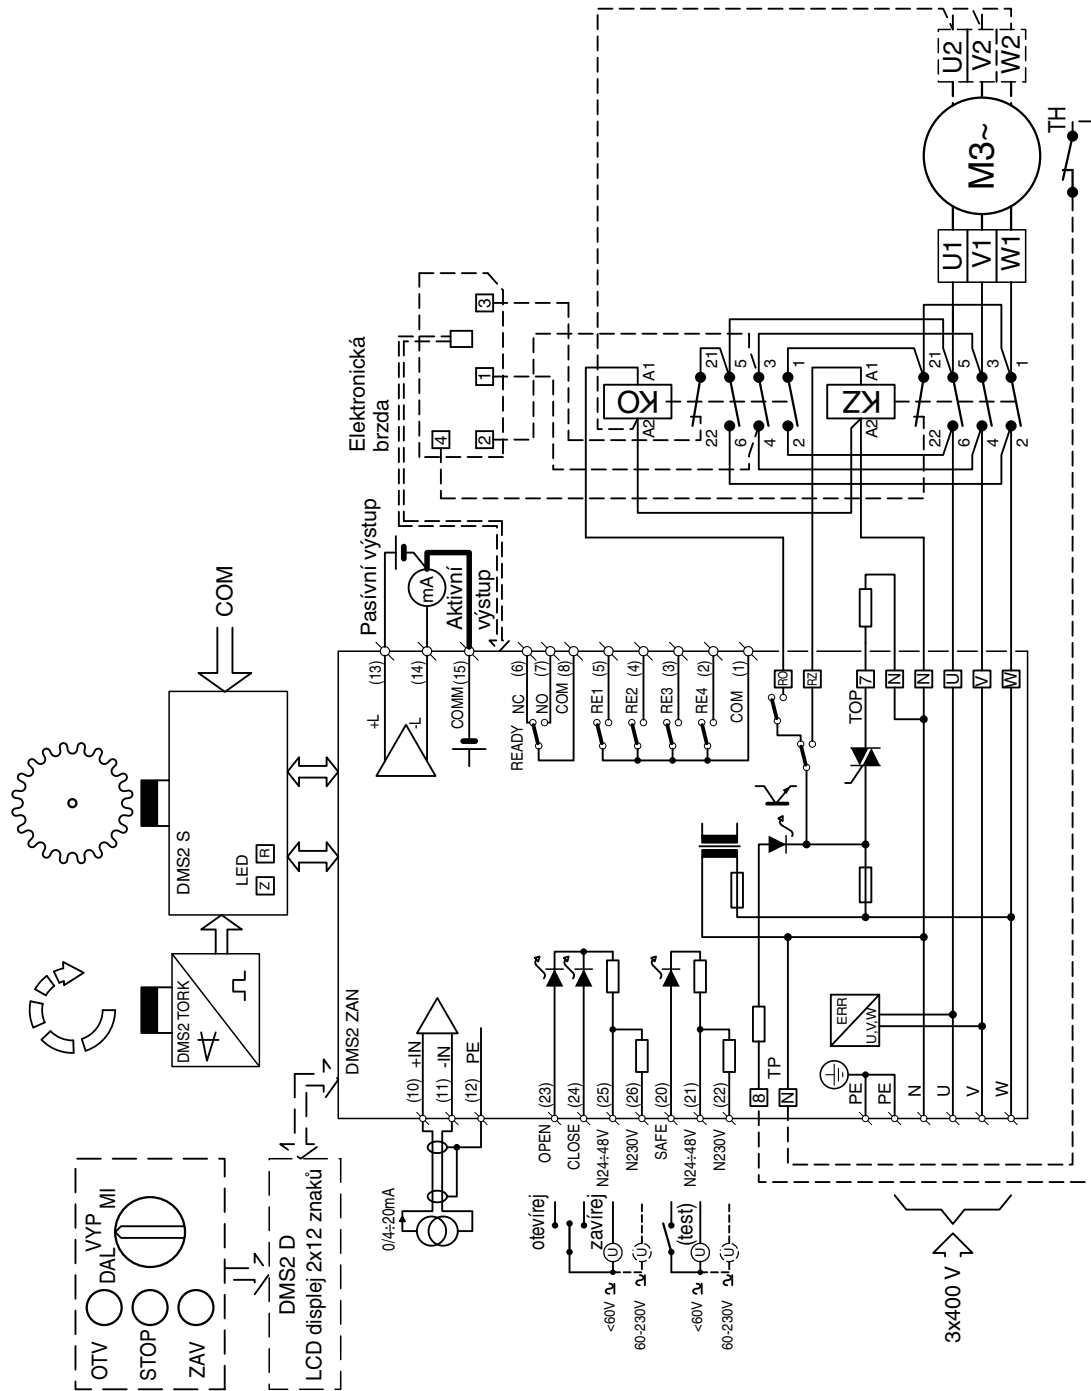




Příklad zapojení elektroniky DMS2 Analog v provedení Control s konektorovým připojením  
(servomotory MODACT MTNED, MTPED)

E0032K

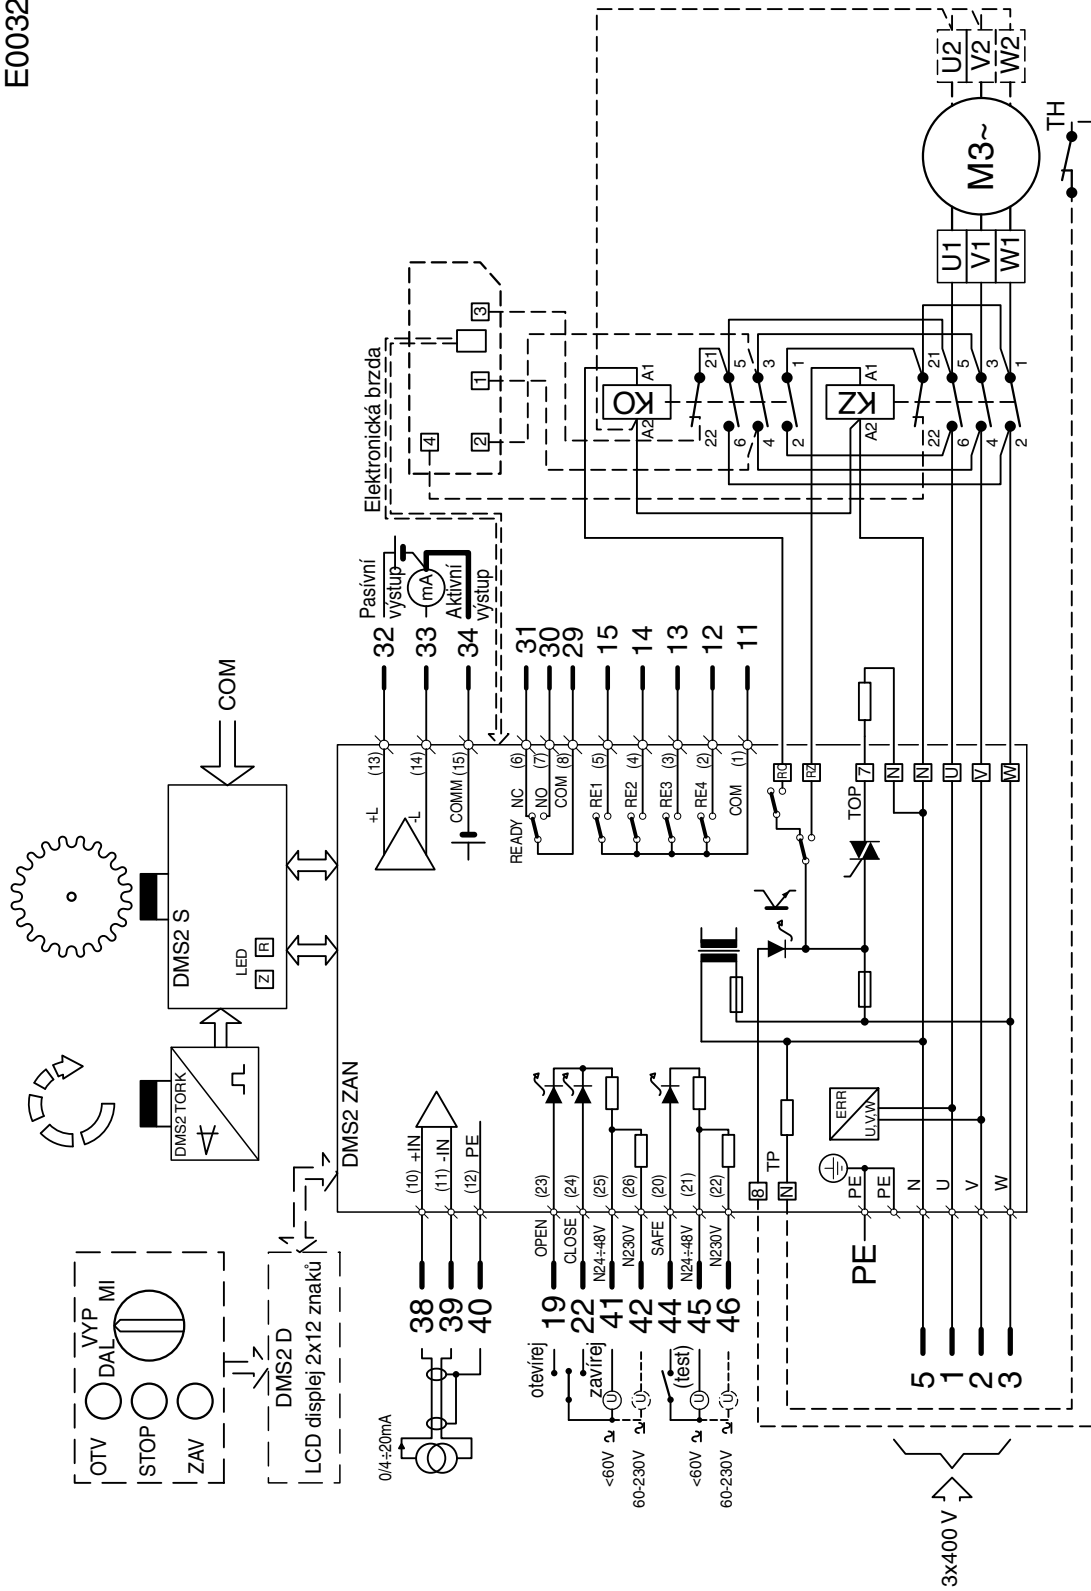


Příklad zapojení elektroniky DMS2 Analog s bezkontaktním spínáním elektromotoru  
(servomotory MODACT MTNED, MTPED)

E0031

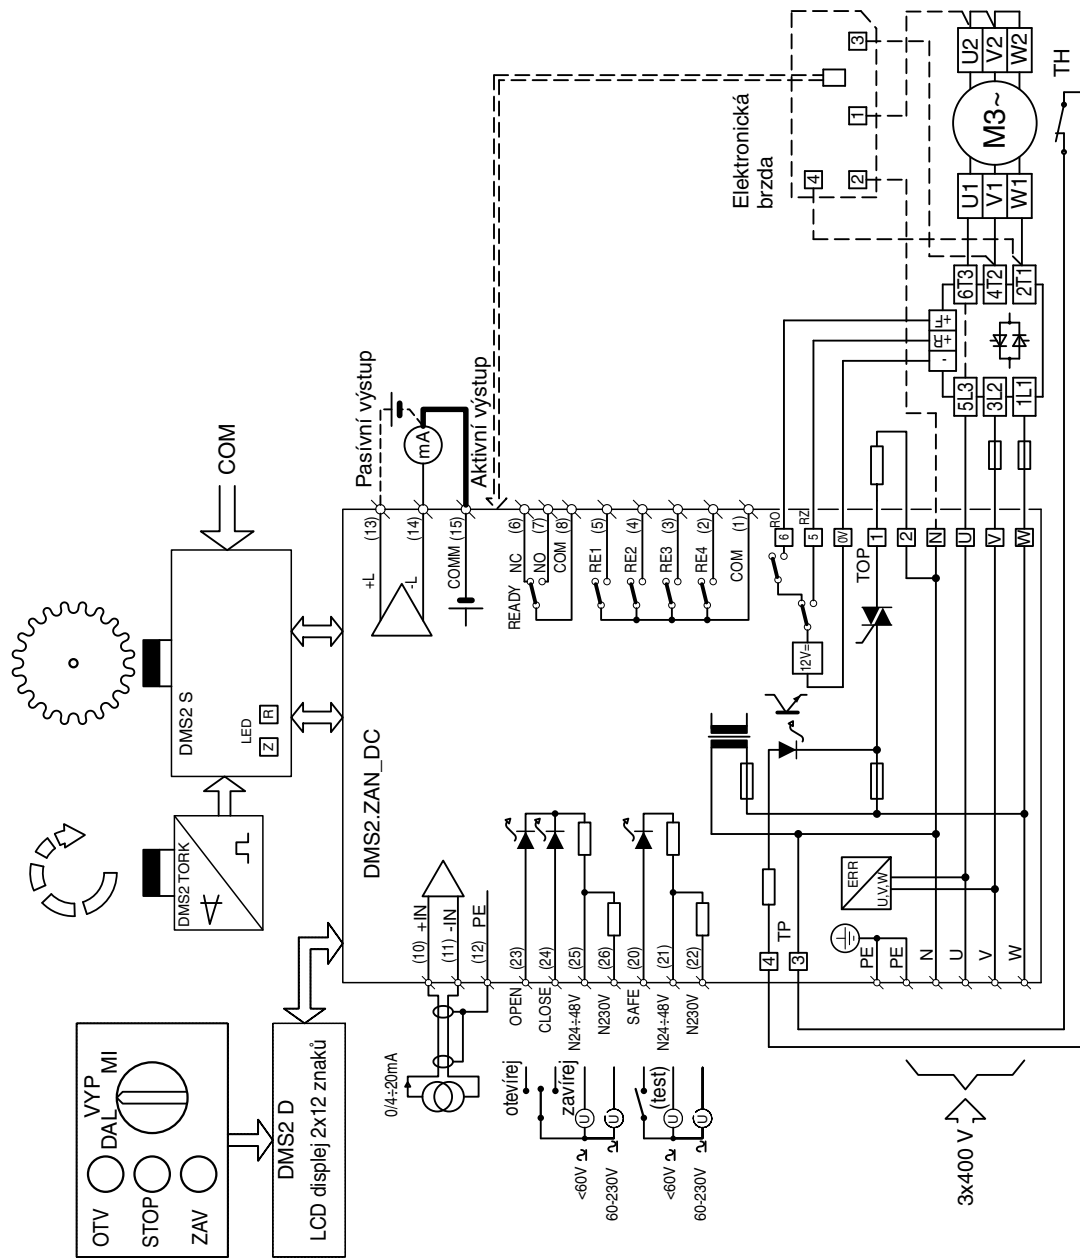


Příklad zapojení elektroniky DMS2 Profibus v provedení Control (servomotory MODACT MTNED, MTPED)


E0008

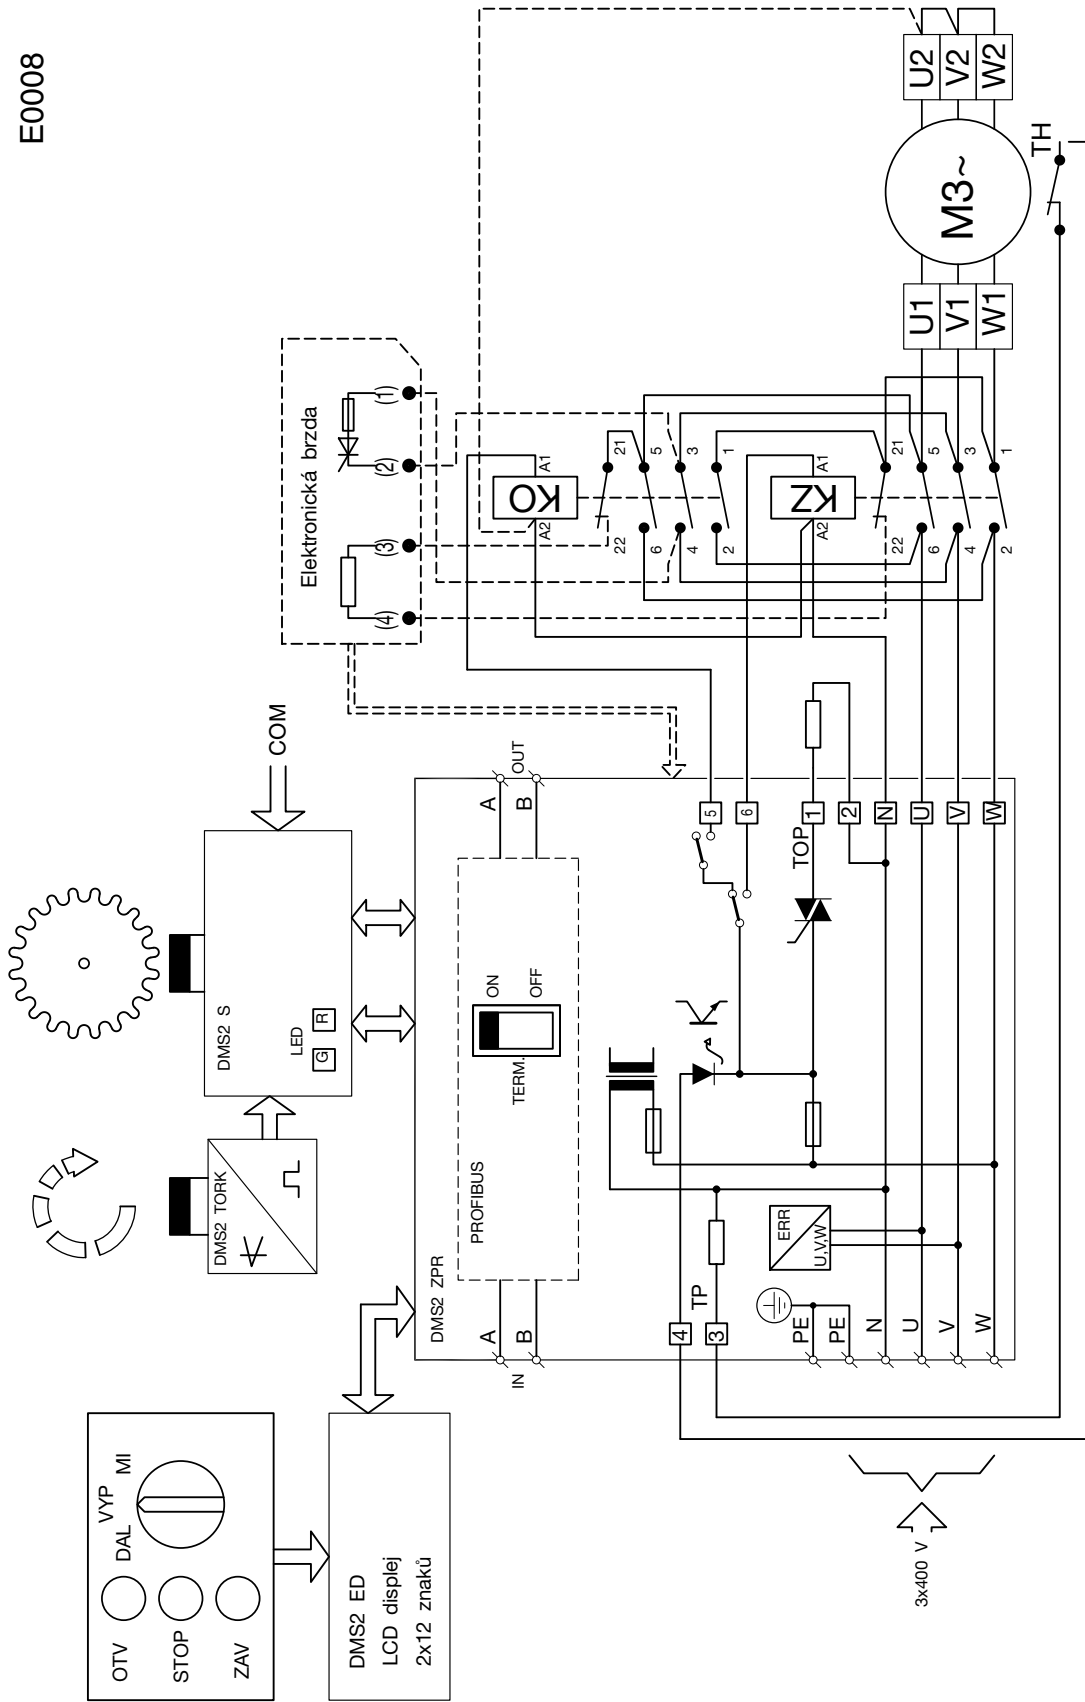

Příklad zapojení elektroniky **DMS2 Profibus** s bezkontaktním spínáním elektromotoru  
(*servomotory MODACT MTNED, MTPED*)


E0033

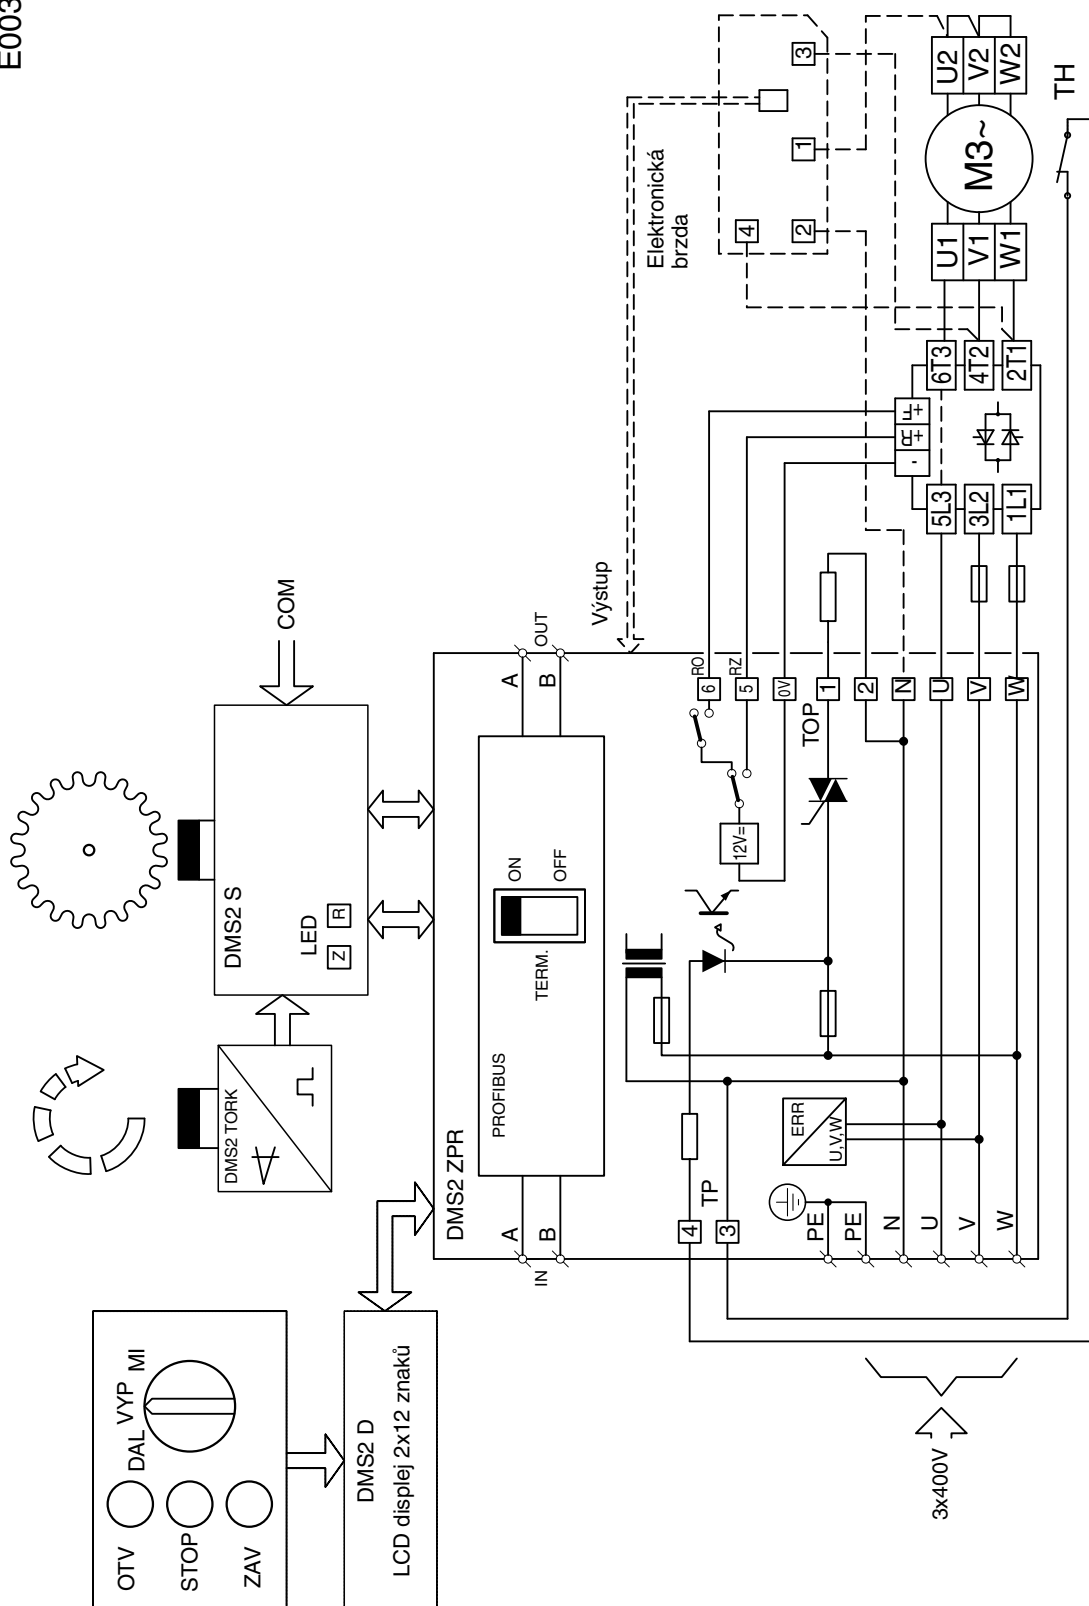

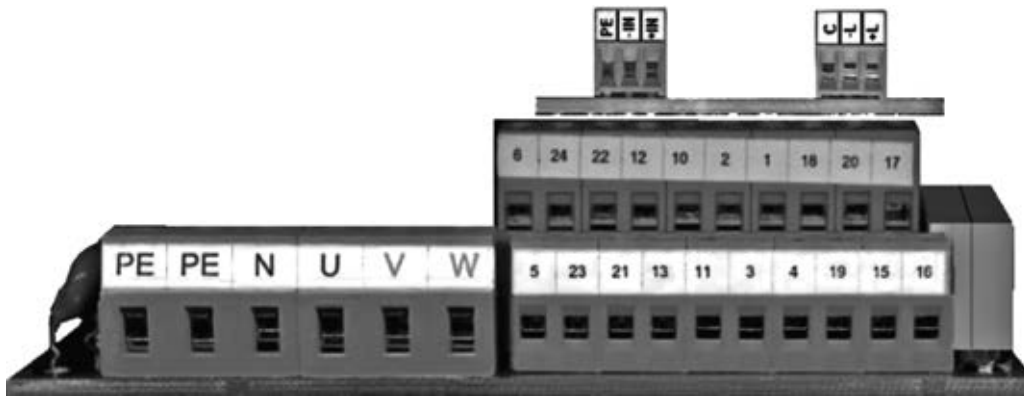


**Svorkovnice servomotoru s elektronikou DMS2 ED.**

**Poznámka:** Pokud je servomotor v jednofázovém provedení, přívod sítě se zapojuje pouze do svorek PE, N, U. Svorky V, W zůstanou nezapojené.

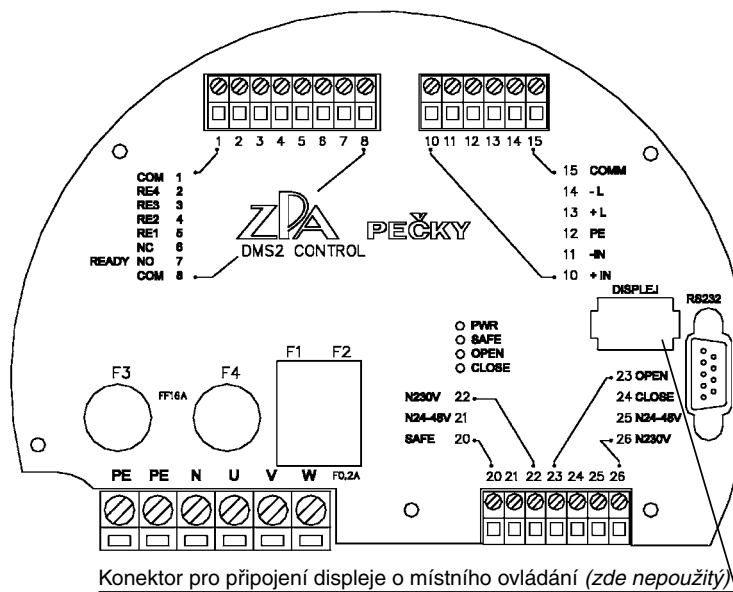

**Svorkovnice DMS2 Analog**

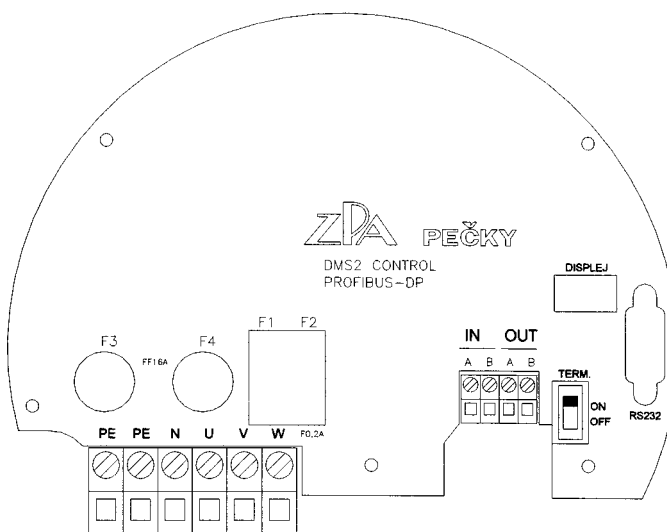

**Svorkovnice DMS2 Profibus**

## Tabulka č. 1 – Elektrické servomotory MODACT MTNED, MTPED – základní technické parametry, provedení

Základní technické parametry (8. místo typového čísla)																
Typ	Rozsah nastavení vyp. síly [kN]	Záběrná síla [kN]	Rychlost přestavení [mm/min]	Zdvih [mm]	Elektromotor					Hmotnost [kg]	Typové číslo					
					Typ	Výkon [W]	Otáčky [1/min]	I <sub>n</sub> (400 V) [A]	I <sub>Z</sub> /I <sub>n</sub>		základní		doplňkové			
											12	345	6	7	8	9
MTNED 15 MTPED 15	11,5 – 15	17	50	10 – 100	1TZ9002-0CC2	180	875	0,85	2	33	52 442	x	x	0	x	x
			80		1TZ9002-0CC2	180	875	0,85	2			x	x	1	x	x
			125		1TZ9002-0CB2	250	1365	0,8	3			x	x	3	x	x
			36		1TZ9002-0CD3	120	625	0,82	2			x	x	2	x	x
			27		1TZ9002-0CD3	120	625	0,82	2			x	x	A	x	x
MTNED 25 MTPED 25	15 – 25	32,5	50	10 – 100	1TZ9002-0CC2	180	875	0,85	2	33	52 442	x	x	4	x	x
			80		1TZ9002-0CC2	180	875	0,85	2			x	x	5	x	x
			125		1TZ9002-0CB2	250	1365	0,8	3			x	x	6	x	x
			36		1TZ9002-0CD3	120	625	0,82	2			x	x	7	x	x
			27		1TZ9002-0CD3	120	625	0,82	2			x	x	8	x	x
MTNED 40 MTPED 40 <sup>1)</sup>	25 – 40	52	80	20 – 120	1TZ9002-0DC3	550	900	1,68	2,7	60	52 443	x	x	1	x	x
			125		1TZ9002-0DB2	550	1385	1,44	3,7			x	x	2	x	x
MTNED 63 MTPED 63	40 – 63	82	80	20 – 120	1TZ9002-0EC0	750	940	2,3	3,8	63	52 443	x	x	4	x	x
			125		1TZ9002-0EB0	1,1	1405	2,5	4,5			x	x	5	x	x

**Poznámky:** 1) Provedení s vnitřním závitem ve spojce a přírubou (nestandardní) je dodáváno jen u t. č. 52 443.x21xxxD a 52 443.x22xxxD (Typ MTNED, MTPED 40).

## Elektrické servomotory MODACT MTNED, MTPED – určení významu 6. až 11. místa typového čísla

**Tabulka č. 2 – Určení jednotlivých pozic v typovém čísle**

6. místo	elektrické připojení (svorkovnice nebo konektor), typ elektroniky		Tabulka č. 3	
7. místo	připojovací rozměry	pro typ 52 442	Tabulka č. 4	
		pro typ 52 443	dle obr. 3, 4	1
			dle obr. 5	2
8. místo	vypínací síla, rychlost přestavení		Tabulka č. 1	
9. místo	typ elektroniky	DMS2	R - Analog, P - Profibus	
		DMS2 ED	Tabulka č. 5	
10. místo	stupeň krytí	IP 55	MTNED	
		IP 67	MTPED	
11. místo	teploty okolí		Tabulka č. 6	

6. místo typového čísla

**Tabulka č. 3 – Typ elektroniky, elektrické připojení, brzda**

Elektronika	svorkovnice	konektor	svorkovnice, brzda	konektor, brzda
DMS2 ED (vybavení viz Tabulka č. 5) stykače	E	F	H	K
DMS2 ED, bezkontaktní spínače	A	B	C	D
DMS2 ED, bez silových spínačů	3	4	-	-
DMS2, Profibus, stykače	P	T	U	Y
DMS2, Profibus, bezkontaktní spínače	I	J	L	M
DMS2, dvoupohodové nebo třípohodové řízení, stykače	R	V	W	1
DMS2, dvoupohodové nebo třípohodové řízení, bezkontaktní spínače	N	S	2	Z

\*) Servomotor se pro dvoupohodovou nebo třípohodovou regulaci nastaví ve výrobním závodě. Pokud v objednávce není určeno jinak, servomotor se nastaví pro **třípohodovou regulaci** (ovládání signálem 4 – 20 mA).

7. místo typového čísla


Tabulka č. 4 – Připojovací rozměry t. č. 52 442

Rozteč sloupků A (160 mm)	Znak na 7. místě	Rozteč sloupků B (150 mm)	Znak na 7. místě
Aa1I	0	Ba1I	C
Aa1II	1	Ba1II	D
Aa1III	2	Ba1III	E
Aa2I	3	Ba2I	F
Aa2II	4	Ba2II	G
Aa2III	5	Ba2III	H
Ab1I	6	Bb1I	I
Ab1II	7	Bb1II	J
Ab1III	8	Bb1III	K
Ab2I	9	Bb2I	L
Ab2II	A	Bb2II	M
Ab2III	B	Bb2III	P
		Bg2I	R

rozteč sloupků      závit ve spojce  
zakončení sloupků  
poloha „zavřeno“

Dodávky provedení III se spojkou M 10 x 1 jen po dohodě s výrobcem.

Rozteč sloupků	A	160 mm	délka sloupků c	dle tabulek „Provedení“ - obr. 1 a 2
	B	150 mm		
Poloha „zavřeno“	a	30 mm	délka sloupků h	
	b	74 mm		
	g	130 mm		
Závit ve spojce	I	M20 x 1,5		
	II	M16 x 1,5		
	III	M10 x 1		

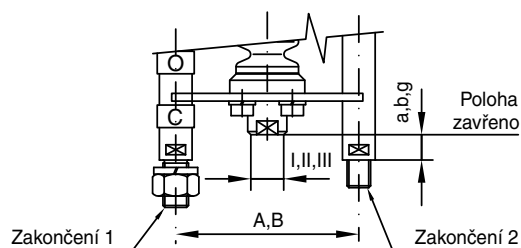

9. místo typového čísla

Tabulka č. 5 – Elektronika DMS2 ED

Vybavení DMS2 ED	Znak na 9. místě																							
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	H	J	K	L	M	N	V	W
Místní ovládání		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x
Displej			x	x			x	x			x	x			x	x			x	x			x	x
Stykače nebo bezkontaktní spínač					x	x	x	x					x	x	x	x					x	x	x	x
Analogový modul	vysílač								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	regulátor																	x	x	x	x	x	x	x

**Poznámka:** Pokud je servomotor vybaven elektronikou DMS2 ED v konfiguraci Náhrada elektromechanické desky, nedodává se s elektronickou brzdou.


11. místo typového čísla

Tabulka č. 6 – Teploty okolí

Pro teplotu okolí od -25 °C do +70 °C	bez označení
Pro teplotu okolí od -40 °C do +60 °C	F1


Rozměrový náčrtek elektrických servomotorů  
**MODACT MTNED, MTPED 15, MTNED, MTPED 25,**  
 t. č. 52 442.xxxxNED, 52 442.xxxxPED

– s konektorem

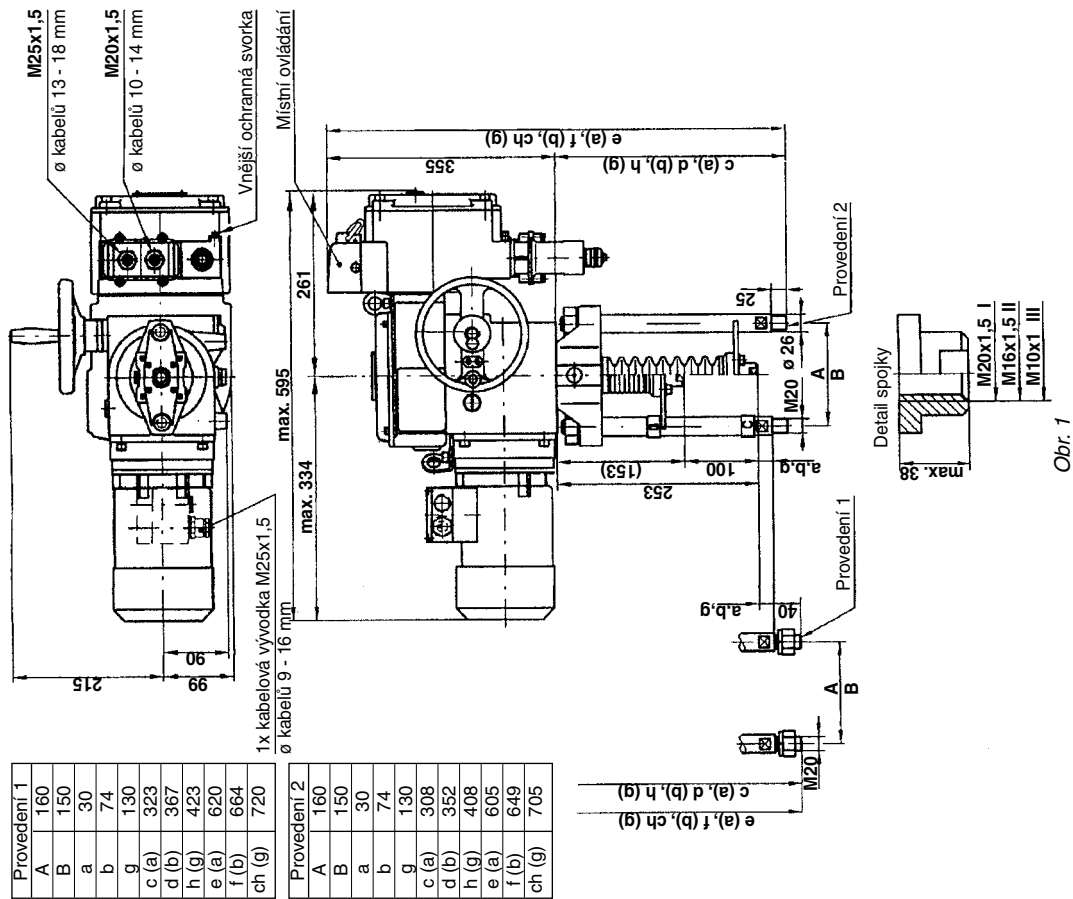

Rozměrový náčrtek elektrických servomotorů  
**MODACT MTNED, MTPED 15, MTNED, MTPED 25,**  
 t. č. 52 442.xxxxNED, 52 442.xxxxPED


– se svorkovnicí

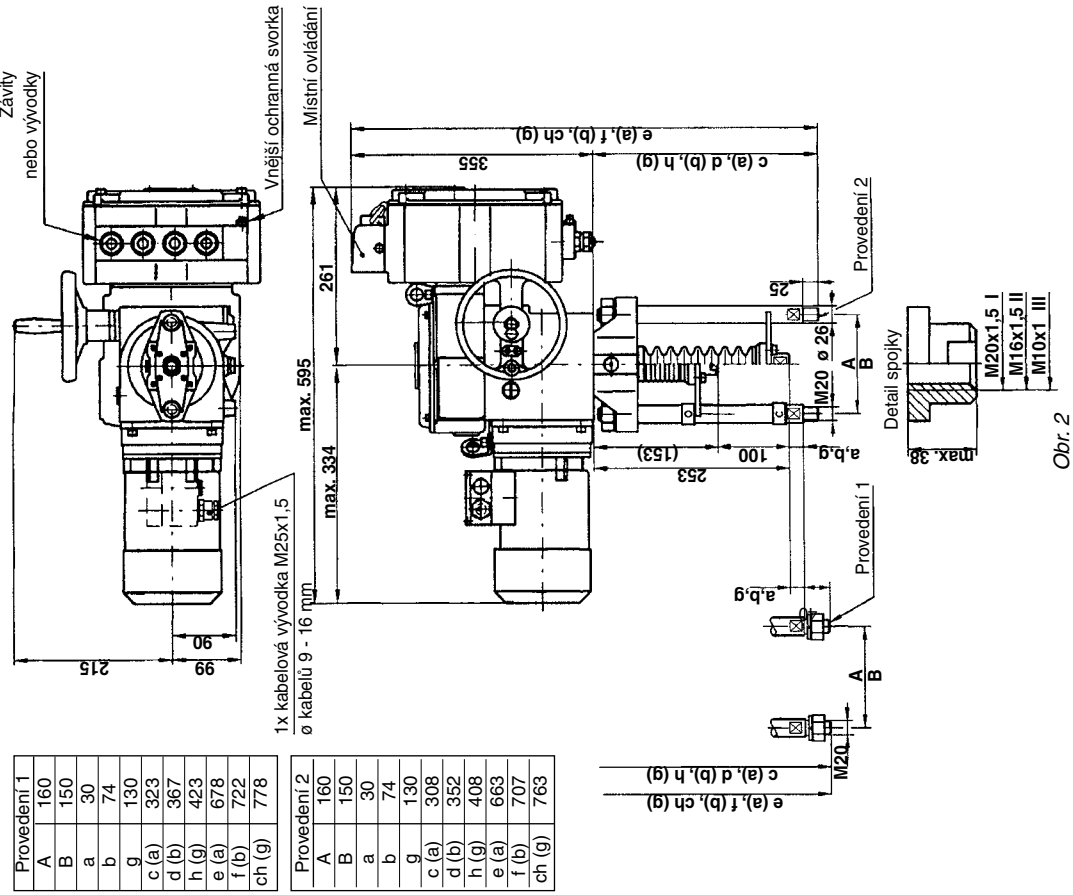

**Poznámka:** U servomotorů MODACT MTNED jsou na svorkovnicové skříni závity pro vývodky: 3 x M20 x 1,5; 1 x M25 x 1,5. U servomotorů MODACT MTPED jsou na svorkovnicové skříni vývodky: 1 x M25 x 1,5 rozsah ø 13 – 18 mm; 2 x M20 x 1,5 rozsah ø 10 – 14 mm; 1 x M20 x 1,5 rozsah ø 6 – 12 mm. K elektromotoru (mimo provedení servomotoru s propojením motoru a svorkovnicové skříně) se vždy přibírají kabelová vývodka. Konektor je vždy osazen kabelovými vývodkami.




Rozměrový náčrtek elektrických servomotorů  
**MODACT MTNED, MTPED 40, MTNED, MTPED 63,**  
 t. č. 52 443.x1xxNED, 52 443.x1xxPED

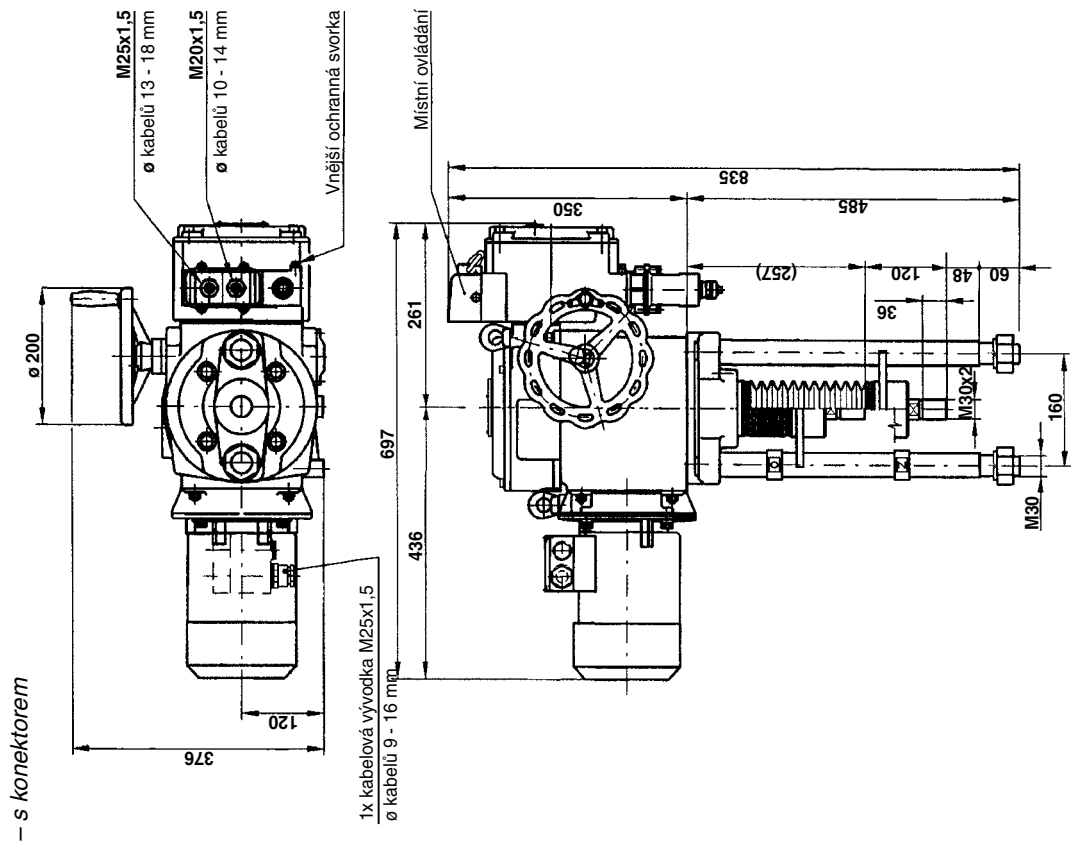

Obr. 3


Rozměrový náčrtek elektrických servomotorů  
**MODACT MTNED, MTPED 40, MTNED, MTPED 63,**  
 t. č. 52 443.x1xxNED, 52 443.x1xxPED

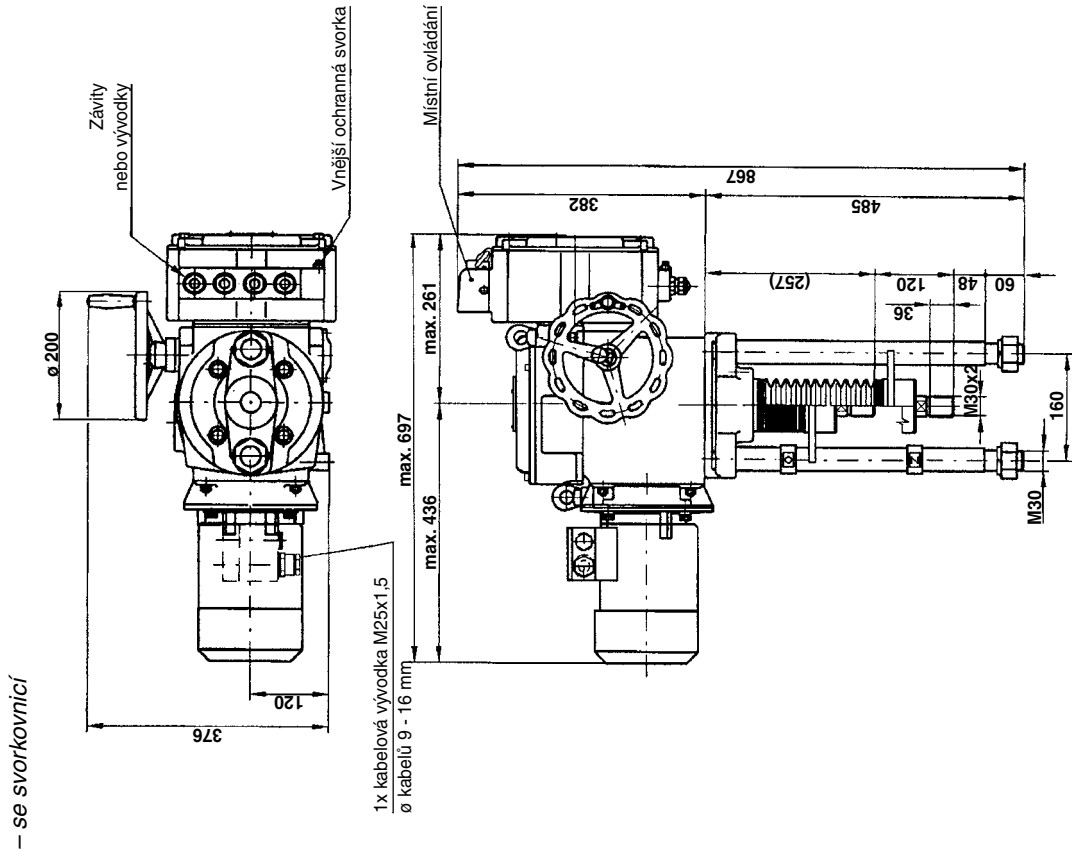

Obr. 4

Rozměrový náčrtek elektrického servomotoru **MODACT MTNED 40, MTPED 40**  
 t. č. 52 443.x2xxNED, 52 443.x2xxPED  
 provedení s přírubou – nestandardní

– se svorkovnicí

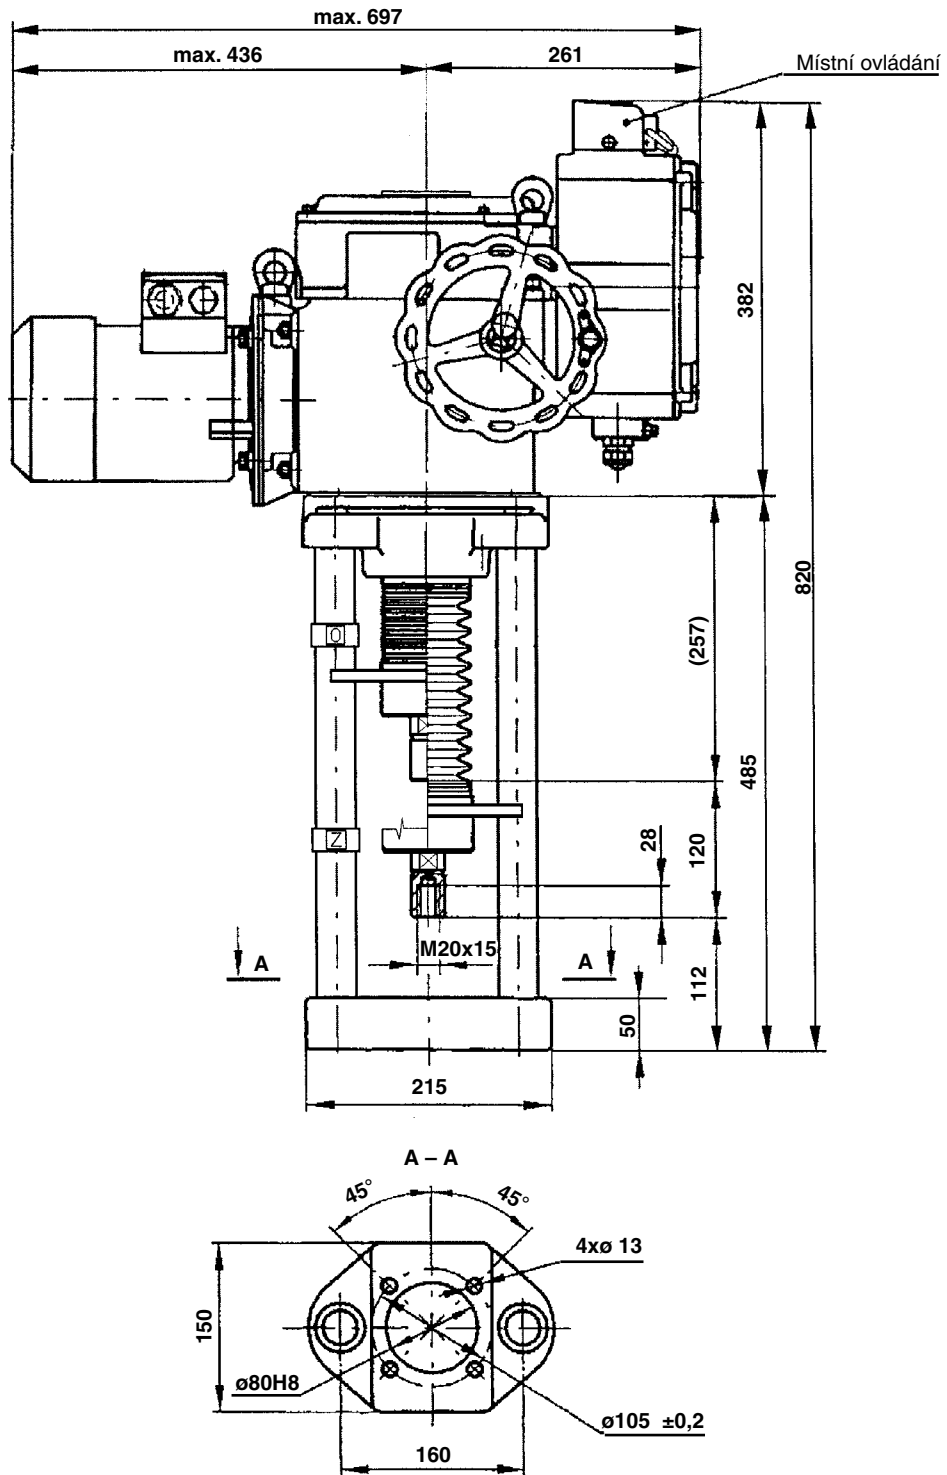

Obr. 5



Vývoj, výroba, prodej a servis elektrických servomotorů a rozváděčů,  
špičkové zpracování plechu (vybavení TRUMPF), prášková lakovna

## PŘEHLED VYRÁBĚNÝCH SERVOMOTORŮ

### **KP MINI, KP MIDI**

elektrické servomotory otočné jednotáčkové (do 30 Nm)

### **MODACT MOK, MOKED, MOKP Ex, MOKPED Ex**

elektrické servomotory jednotáčkové pro kulové kohouty a klapky

### **MODACT MOKA**

elektrické servomotory otočné jednotáčkové pro JE mimo aktivní zónu

### **MODACT MON, MOP, MONJ, MONED, MOPED, MONEDJ**

elektrické servomotory otočné víceotáčkové

### **MODACT MO EEx, MOED EEx**

elektrické servomotory otočné víceotáčkové nevybušné

### **MODACT MOA**

elektrické servomotory otočné víceotáčkové pro JE mimo aktivní zónu

### **MODACT MOA OC**

elektrické servomotory otočné víceotáčkové pro JE do aktivní zóny

### **MODACT MPR Variant**

elektrické servomotory otočné jednotáčkové pákové s proměnnou rychlostí přestavení

### **MODACT MPS, MPSP, MPSED, MPSPED**

elektrické servomotory jednotáčkové pákové s konstantní rychlostí přestavení

### **MODACT MTN, MTP, MTNED, MTPED**

elektrické servomotory táhlové přímočaré s konstantní rychlostí přestavení

Dodávky kompletů: servomotor + armatura (případně převodovka MASTERGEAR)



ZPA Pečky, a.s.  
tř. 5. května 166  
289 11 PEČKY  
[www.zpa-pecky.cz](http://www.zpa-pecky.cz)

tel.: 321 785 141-9  
fax: 321 785 165  
321 785 167  
e-mail: [zpa@zpa-pecky.cz](mailto:zpa@zpa-pecky.cz)